

ЭВ-205.000.  
000.000.00РЭ  
Часть 3  
**30.01.2025**  
V2.0.1

**РАСХОДОМЕРЫ-СЧЕТЧИКИ  
ВИХРЕВЫЕ  
«ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)»**

**Модификации ЭВ-205**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

*Высокая  
точность  
измерений*

*Независимость  
точности  
измерений от  
параметров  
процесса*

*Возможность  
имитационной  
проверки*

*ЖК дисплей с  
оптическими  
кнопками*

*Встроенная  
самодиагностика*

*Подключение по  
USB*



**ЕАС**

**www.emis-kir.ru**

**АО «ЭМИС»  
Россия,  
Челябинск**

**ЭМИС**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, работы, правил эксплуатации, технического обслуживания и поверки расходомеров-счетчиков вихревых «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» модификации ЭВ-205 (в дальнейшем «расходомер»).

В руководстве по эксплуатации приведены основные технические характеристики, указания по применению, указания по поверке, правила транспортирования и хранения, а также другие сведения, необходимые для обеспечения правильной эксплуатации расходомера.

Конструкция расходомера постоянно совершенствуется, поэтому у приобретенного Вами прибора могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность, технические характеристики и удобство работы.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве, приведён в [приложении А](#).

*Любое использование материала настоящего издания, полное или частичное, без письменного разрешения правообладателя запрещается.*

*Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию расходомера, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления.*

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1. Назначение расходомера-счетчика  | 4         |
| 1.2 Характеристики  | 8         |
| 1.3 Обеспечение взрывозащиты  | 10        |
| 1.4 Состав расходомера  | 12        |
| 1.5 Устройство и работа   | 12        |
| 1.6 Маркировка и пломбирование  | 14        |
| <b>2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ</b>  | <b>16</b> |
| 2.1 Эксплуатационные особенности  | 16        |
| 2.2 Требования к монтажу  | 17        |
| 2.3 Использование   | 20        |
| <b>3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>   | <b>21</b> |
| <b>4 ПОВЕРКА</b>  | <b>21</b> |
| <b>5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ</b>   | <b>21</b> |
| <b>6 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ</b>  | <b>22</b> |
| <b>7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ</b>  | <b>23</b> |
| <b>8 УТИЛИЗАЦИЯ</b>   | <b>23</b> |
| <b>9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ</b>                                   | <b>23</b> |
| <i>Приложение А Перечень ссылочных документов</i>                                     | 24        |
| <i>Приложение Б Габаритные, присоединительные размеры и масса расходомеров</i>        | 25        |
| <i>Приложение В Комплект монтажных частей (КМЧ)</i>                                   | 29        |
| <i>Приложение Г Чертеж средств обеспечения взрывозащиты расходомеров</i>              | 30        |
| <i>Приложение Д Перечень средств измерений, используемых при поверке</i>              | 33        |
| <i>Приложение Е Настройка погружного расходомера согласно условиям применения</i>     | 35        |
| <i>Приложение Ж Монтаж погружного расходомера без остановки потока в трубопроводе</i> | 37        |
| <i>Приложение И Методика выполнения измерений</i>                                     | 42        |

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

### 1.1. Назначение расходомера-счетчика

1.1.1 Расходомеры-счетчики ЭВ-205 предназначены для измерения объёма и объёмного расхода жидкостей, газов, (природного газа, попутного нефтяного газа, воздуха и др. газов), насыщенного и перегретого пара, агрессивных сред при рабочем давлении и рабочей температуре в различных отраслях промышленности, в составе счетчиков газа и пара.

Расходомеры могут использоваться в составе автоматических систем управления и контроля и локальных схемах автоматизации с использованием частотно-импульсного сигнала по ГОСТ 26.010, токового сигнала по ГОСТ 26.011 и цифрового сигнала ModBus (RS485, USB) и HART.

1.1.2 По методу измерения расходомеры ЭВ-205 являются погружными и имеют код исполнения «ПР». По методу измерения погружные расходомеры ЭВ-205 соответствуют ГОСТ 8.361.

1.1.3 Расходомеры предназначены для измерения объёма и объёмного расхода среды, имеющей следующие параметры:

1) температура от минус 40°C до плюс 250°C; исполнения по температуре и соответствующие им температурные диапазоны измеряемой среды приведены в **таблице 1.1**.

**Таблица 1.1 – Исполнения по температуре измеряемой среды**

| Код исполнения по температуре | Температура измеряемой среды, °C |              |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                               | минимальная                      | максимальная |
| «85»                          | - 40                             | + 85         |
| «100»                         | - 40                             | + 100        |
| «135»                         | - 40                             | + 135        |
| «200»                         | - 40                             | + 200        |
| «250»                         | - 40                             | + 250        |

2) избыточное давление не более 2,5 МПа

3) содержание механических примесей не более 250 мг/м<sup>3</sup> для газа и не более 1 г/л для жидкости;

4) содержание газовых включений в жидкости не более 2,5% по объёму для расходомеров класса точности 0,5% и не более 4% для расходомеров классов точности 1 и 1,5%. При содержании газовых включений до 10% по объёму полная относительная погрешность не превышает ±5%;

5) динамическая вязкость среды не более 7 мПа<sup>\*</sup>с для жидкостей;

6) измеряемая среда по своим свойствам не должна вызывать коррозии у материала проточной части расходомера.

1.1.4 Расходомеры общепромышленного исполнения предназначены для работы во взрывобезопасных условиях.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **Bn** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты «**1 Ex d IIC (T2-T6) Gb X**» и «**1 Ex d [ia Ga] IIC (T1-T6) Gb X**».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «**1 Ex ib IIB (T2-T6) Gb X**».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «**1 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X**», «**0 Ex ia IIB (T2-T6) Ga X**».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «**1 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X**», «**0 Ex ia IIC (T2-T6) Ga X**».

Расходомеры взрывозащищенных исполнений **Exdia** и **Exdib** предназначены для работы во взрывоопасных условиях с взрывоопасными смесями подгруппы **IIC**, имеют комбинированный вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «**1 Ex d ia IIC (T1-T6) Gb X**» и «**1 Ex d ib IIC (T1-T6) Gb X**» соответственно.

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **BnIIC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIIC**, имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты «**1Ex tb IIIC T300 °C...T85 °C Db X**».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExIIIB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «**Ex ib IIIB T300 °C...T85 °C Db X**».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExIIIC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIIC**, имеют вид взрывозащиты

«искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «Ex ib IIIC T300 °C...T85 °C Db X».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaIIIB** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIIB**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «Ex ia IIIB T300 °C...T85 °C Db X».

Расходомеры взрывозащищенного исполнения **ExiaIIIC** предназначены для работы во взрывоопасных условиях со взрывоопасными смесями подгруппы **IIIC**, имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и маркировку взрывозащиты «Ex ia IIIC T300 °C...T85 °C Db X».

Особенности обеспечения взрывозащиты расходомеров описаны в п.1.3 «Обеспечение взрывозащиты».

1.1.5 Расходомеры имеют степень защиты от воздействия окружающей среды IP66/68 по [ГОСТ 14254](#), и соответствуют по защищенностю обыкновенному исполнению по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.6 Расходомеры устойчивы к воздействию внешнего переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м в соответствии с [ГОСТ Р 50648](#).

1.1.7 Расходомеры в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** (см. [таблицу 1](#)) устойчивы к вибрациям с частотой от 10 до 100 Гц и с ускорением, не превышающим 4,9 м/с<sup>2</sup>, и относятся к группе NX по [ГОСТ Р 52931](#).

По специальному заказу возможно изготовление расходомеров расхода, в диапазоне расходов от **Qп** до **Qнаиб** устойчивых к вибрациям с частотой от 10 до 500 Гц и с ускорением вплоть до 2 «г», относящихся к группе F1 и F2 по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.8 Расходомеры по устойчивости к воздействию атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа относятся к группе исполнения P1 по [ГОСТ Р 52931](#).

1.1.9 По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды расходомеры соответствуют исполнению УХЛ, У, ХЛ категорий размещения 1-4 по [ГОСТ 15150](#).

Температура окружающей среды для расходомеров, кроме исполнения с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т», должна находиться в пределах от минус 60°C до плюс 70°C, влажность не более 95±3% при +35°C без осаждения конденсата.

Для расходомеров с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» температура окружающей среды должна находиться в пределах от минус 40°C до плюс 70°C. По специальному заказу возможно изготовление расходомеров на температуру от минус 60°C до плюс 70°C.

1.1.10 Условное обозначение расходомеров при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в [таблице 1.2.1](#).

**Таблица 1.2.1 – Структура обозначения расходомеров ЭВ-205**

| Код        | 0                     | Наименование изделия  |            |        |             |             |
|------------|-----------------------|---|------------|--------|-------------|-------------|
|            | <b>ЭМИС-ВИХРЬ 205</b> | Погружной расходомер  |            |        |             |             |
| <b>Код</b> | <b>1</b>              | <b>Взрывозащита</b>   |            |        |             |             |
|            | –                     | без взрывозащиты  |            |        |             |             |
|            | <b>Bn</b>             | 1 Ex d IIC (T2-T6) Gb X или 1 Ex d [ia Ga] IIC (T1-T6) Gb X                     |            |        |             |             |
|            | <b>ExB</b>            | 1 Ex ib IIB (T2-T6) Gb X  |            |        |             |             |
|            | <b>ExiaB</b>          | 1 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X <sup>3</sup> или 0 Ex ia IIB (T2-T6) Ga X <sup>3</sup> |            |        |             |             |
|            | <b>ExiaC</b>          | 1 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X <sup>3</sup> или 0 Ex ia IIC (T2-T6) Ga X <sup>3</sup> |            |        |             |             |
|            | <b>Exdia</b>          | 1 Ex d ia IIC (T1-T6) Gb X <sup>3</sup>   |            |        |             |             |
|            | <b>Exdib</b>          | 1 Ex d ib IIC (T1-T6) Gb X <sup>3</sup>   |            |        |             |             |
|            | <b>ExIIIB</b>         | Ex ib IIIB T450 °C...T85°C Db X <sup>3</sup>                                    |            |        |             |             |
|            | <b>ExIIIC</b>         | Ex ib IIIC T450 °C...T85°C Db X <sup>3</sup>                                    |            |        |             |             |
|            | <b>ExiaIIIB</b>       | Ex ia IIIB T450 °C...T85°C Db X <sup>3</sup>                                    |            |        |             |             |
|            | <b>ExiaIIIC</b>       | Ex ia IIIC T450 °C...T85°C Db X <sup>3</sup>                                    |            |        |             |             |
|            | <b>BnIIIC</b>         | 1 Ex tb IIIC T450 °C...T85°C Db X   |            |        |             |             |
| Код        | 2                     | <b>Типоразмер расходомера (ДУ трубопровода)</b>                                 |            |        |             |             |
|            | <b>300</b>            | 300 мм  | <b>450</b> | 450 мм | ....        | ....        |
|            | <b>350</b>            | 350 мм  | <b>500</b> | 500 мм | <b>2000</b> | 2000        |
|            | <b>400</b>            | 400 мм  | <b>600</b> | 600 мм | <b>X</b>    | спец. заказ |
| Код        | 3                     | <b>Класс точности (см. <a href="#">таблицу 1.5</a>)</b>                         |            |        |             |             |
|            | <b>A</b>              | класс точности А  |            |        |             |             |
|            | <b>Б</b>              | класс точности Б  |            |        |             |             |
|            | <b>В</b>              | класс точности В  |            |        |             |             |

|            |            |   |     |             |
|------------|------------|---|-----|-------------|
| <b>Код</b> | <b>4</b>   | <b>Диапазон расхода (см. <a href="#">таблицу 1.3</a>)</b>   |     |             |
|            | —          | стандартный   | X   | спец. заказ |
| <b>Код</b> | <b>5</b>   | <b>Измеряемая среда</b>   |     |             |
|            | Ж          | жидкость  |     |             |
|            | Г          | газ / насыщенный пар / перегретый пар   |     |             |
| <b>Код</b> | <b>6</b>   | <b>Материал проточной части</b>   |     |             |
|            | Н          | нержавеющая сталь по умолчанию (см. <a href="#">таблицу 1.6</a> )   |     |             |
| <b>Код</b> | <b>7</b>   | <b>Соединение с трубопроводом</b>   |     |             |
|            | —          | фланцевое по РЭ (приложение Б рис. Б.1, Б.2)  |     |             |
|            | Ф1         | фланцевое по <a href="#">ГОСТ 33259</a> (приложение Б рис. Б.3)   |     |             |
| <b>Код</b> | <b>8</b>   | <b>Размещение электронного блока</b>  |     |             |
|            | —          | совместное размещение датчика и электронного преобразователя  |     |             |
|            | Д          | неразъемное дистанционное размещение эл. блока (длина кабеля 3 м)   |     |             |
|            | ДР         | разъемное дистанционное размещение эл. блока (длина кабеля 3 м)   |     |             |
|            | Дхх (ДРхх) | укажите требуемую длину кабеля для дист. исполнения (не более 50 м)   |     |             |
| <b>Код</b> | <b>9</b>   | <b>Максимальное давление измеряемой среды</b>   |     |             |
|            | 1,6        | до 1,6 МПа  | X   | спец. заказ |
|            | 2,5        | до 2,5 МПа  |     |             |
| <b>Код</b> | <b>10</b>  | <b>Максимальная температура измеряемой среды</b>  |     |             |
|            | 85         | до +85°C  | 200 | до +200°C   |
|            | 100        | до +100°C   | 250 | до +250°C   |
|            | 135        | до +135°C   | X   | спец. заказ |
| <b>Код</b> | <b>11</b>  | <b>Индикатор</b>  |     |             |
|            | —          | отсутствует   |     |             |
|            | СИМ        | встроенный индикатор с механической клавиатурой <sup>2</sup>  |     |             |
|            | СИО        | встроенный индикатор с оптической клавиатурой (кроме ExiaB) <sup>2</sup>  |     |             |
|            | СИ         | встроенный индикатор с магнитной клавиатурой <sup>1</sup>   |     |             |
|            | Х          | спец. заказ   |     |             |
| <b>Код</b> | <b>12</b>  | <b>Версия электронного блока (см. <a href="#">таблицу 1.7</a>)</b>  |     |             |
|            | В          | расширенная   |     |             |
|            | В2         | расширенная (версия 2)  |     |             |
|            | C2         | базовая (версия 2)  |     |             |
|            | Т          | расширенная с двухпроводной схемой подключения (с питанием по токовой петле)  |     |             |
| <b>Код</b> | <b>13</b>  | <b>Выходные сигналы</b> <sup>4</sup>  |     |             |
|            | —          | частотно-импульсный, цифровой ModBUS  |     |             |
|            | А          | аналоговый (токовый), частотно-импульсный, цифровой ModBUS  |     |             |
|            | A1         | аналоговый (токовый) без доп. погрешности, частотно-импульсный, цифровой ModBUS   |     |             |
|            | A-H        | аналоговый (токовый) с HART <sup>TM</sup> , частотно-импульсный, цифровой ModBUS <sup>7</sup>   |     |             |
|            | A1-H1      | аналоговый (токовый) с HART <sup>TM</sup> без доп. погрешности, частотно-импульсный, цифровой ModBUS <sup>7</sup>                           |     |             |
|            | A1-H2      | аналоговый без доп. погрешности с HART <sup>TM</sup> v7 (совмещенный с питанием), частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR         |     |             |
|            | A1-H3      | аналоговый с NAMUR без доп. погрешности с HART <sup>TM</sup> v7 (совмещенный с питанием), частотно-импульсный / частотно-импульсный с NAMUR |     |             |
|            | Х          | спец. заказ   |     |             |
| <b>Код</b> | <b>14</b>  | <b>Исполнение электронного блока</b>  |     |             |
|            | —          | электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, алюм. сплав   |     |             |
|            | БН         | электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, нерж. сталь   |     |             |
|            | БЭ         | электронный блок с двумя отверстиями под кабельные вводы, алюм. сплав с эпоксидным покрытием  |     |             |

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
|            | <b>у</b>     | электронный блок с четырьмя отверстиями под каб. вводы, алюм. сплав                             |
|            | <b>уЭ</b>    | электронный блок с четырьмя отверстиями под кабельные вводы, алюм. сплав с эпоксидным покрытием |
| <b>Код</b> | <b>15</b>    | <b>Калибровка, поверка</b>  |
|            | <b>-</b>     | заводская калибровка по 5 точкам, тест на давление  |
|            | <b>ГП</b>    | государственная поверка с возможностью имитационной поверки                                     |
|            | <b>ГП-БИ</b> | государственная поверка без возможности имитационной поверки                                    |
| <b>Код</b> | <b>16</b>    | <b>Минимальная температура окружающей среды</b>   |
|            | <b>-</b>     | стандартное исполнение <sup>5</sup>   |
|            | <b>-60</b>   | -60°C (спец. исполнение для версии электронного блока Т)  |
| <b>Код</b> | <b>17</b>    | <b>Спец. исполнение для предприятий</b>   |
|            | <b>-</b>     | стандартное исполнение  |
|            | <b>AST</b>   | спец. исполнение для предприятий  |
|            | <b>H2S</b>   | с содержанием сероводорода в окружающей среде <sup>6</sup>                                      |

**Примечание:** «-» (прочерк) обозначает, что данное исполнение является стандартным;

<sup>1</sup> – только для исполнения с двухпроводной схемой подключения (Т);  
<sup>2</sup> – кроме исполнения с двухпроводной схемой подключения (Т);  
<sup>3</sup> – кроме базовой версии 2 электронного блока (C2);  
<sup>4</sup> – применимость выходных сигналов:  
 «-» - кроме версии электронного блока с двухпроводной схемой подключения;  
 А, А1, А-Н, А1-Н1 – кроме базовой версии 2 (C2) и расширенной версии электронного блока с двухпроводной схемой подключения (Т);  
 А1-Н2, А1-Н3 – только для расширенной версии с двухпроводной схемой подключения (Т).  
<sup>5</sup> – -60°C кроме версии электронного блока Т, -40°C для версии электронного блока Т.  
<sup>6</sup> – содержание сероводорода в окружающей среде в нормальном режиме не более 10 мг/м3, в аварийной ситуации – до 100 мг/м3 в течение не более 1 часа.  
<sup>7</sup> – для версии электронного блока В, ВВ - HART<sup>TM</sup> v6, для версии электронного блока В2, ВВ2 - HART<sup>TM</sup> v7. Для версии электронного блока В2, ВВ2 для токового и частотно-импульсного сигналов предусмотрен режим NAMUR, настройка с помощью переключения джампера.

Пример обозначения погружного расходомера ЭВ-205

|              |                       |          |            |          |          |          |          |          |          |            |            |            |           |           |           |           |           |           |
|--------------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Код</b>   | <b>0</b>              | <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b>   | <b>10</b>  | <b>11</b>  | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> |
| <b>Заказ</b> | <b>ЭМИС-ВИХРЬ 205</b> | <b>-</b> | <b>400</b> | <b>Б</b> | <b>-</b> | <b>Ж</b> | <b>Н</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,5</b> | <b>100</b> | <b>СИО</b> | <b>В</b>  | <b>А</b>  | <b>-</b>  | <b>ГП</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

1.1.11 Коррозионная стойкость проточной части расходомера сохраняется при содержании растворенного сероводорода в жидкости до 6% по объему.

1.1.12 Условное обозначение комплекта монтажных частей (КМЧ) расходомеров при заказе составляется по структурной схеме, приведенной в **таблице 1.2.2**.

**Таблица 1.2.2 – Структура обозначения КМЧ для расходомеров ЭВ-205**

|            |                       |  |            |              |             |      |                     |
|------------|-----------------------|--|------------|--------------|-------------|------|---------------------|
| <b>Код</b> | <b>0</b>              | <b>Наименование изделия</b>  |            |              |             |      |                     |
|            | <b>ЭМИС-ВИХРЬ 205</b> | КМЧ для погружного расходомера   |            |              |             |      |                     |
| <b>Код</b> | <b>1</b>              | <b>Типоразмер расходомера (ДУ трубопровода)</b>                        |            |              |             |      |                     |
|            | <b>300</b>            | 300 мм   | <b>450</b> | 450 мм       | <b>....</b> | .... | (только для ЭВ-205) |
|            | <b>350</b>            | 350 мм   | <b>500</b> | 500 мм       | <b>2000</b> | 2000 | (только для ЭВ-205) |
|            | <b>400</b>            | 400 мм   | <b>550</b> | 550 мм       | <b>X</b>    |      | спец. заказ         |
| <b>Код</b> | <b>2</b>              | <b>Максимальное давление измеряемой среды</b>                          |            |              |             |      |                     |
|            | <b>1,6</b>            | до 1,6 МПа   |            | <b>X</b>     | спец. заказ |      |                     |
|            | <b>2,5</b>            | до 2,5 МПа   |            |              |             |      |                     |
| <b>Код</b> | <b>3</b>              | <b>Материал приварного патрубка (см. <a href="#">Приложение Б</a>)</b> |            |              |             |      |                     |
|            | <b>-</b>              | сталь 09Г2С  |            | <b>13ХФА</b> | сталь 13ХФА |      |                     |
|            | <b>Н</b>              | сталь 12Х18Н10Т  |            | <b>X</b>     | спец. заказ |      |                     |
|            | <b>Ст20</b>           | сталь 20   |            |              |             |      |                     |
| <b>Код</b> | <b>4</b>              | <b>Наличие шарового крана</b>  |            |              |             |      |                     |
|            | <b>-</b>              | нет  |            |              |             |      |                     |
|            | <b>К</b>              | с шаровым краном   |            |              |             |      |                     |

Пример обозначения КМЧ для погружного расходомера ЭВ-205

| Код   | 0  | 1   | 2   | 3 | 4 |
|-------|--|-----|-----|---|---|
| Заказ | Комплект монтажных частей ЭМИС-ВИХРЬ 205 | 800 | 1,6 | - | - |

## 1.2 Характеристики

1.2. Наименьшие (**Qнаим**) и наибольшие (**Qнаиб**) значения измеряемых объёмных расходов воды и воздуха для расходомеров ЭВ-205 приведены в **таблице 1.3**.

Для датчика расхода Ду40 указаны диапазоны расходов при калибровке и поверке. Проверка производится при температуре 20°C и нулевом избыточном давлении.

Для типоразмеров трубопровода 300-2000мм указаны диапазоны расходов, рассчитанные согласно **приложению Е** для условного диаметра трубопровода при установке датчика в положение по умолчанию (см. п.2.2.4).

**Таблица 1.3 – Диапазоны измерения для расходомеров ЭВ-205**

| Типоразмер<br>расходомера<br>(ДУ), мм | Измеряемый расход, м <sup>3</sup> /ч |       |          |         |         |        | Исполнение<br>по давлению,<br>МПа |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|---------|---------|--------|-----------------------------------|--|
|                                       | Вода                                 |       | Воздух   |         |         |        |                                   |  |
|                                       | Qнаим                                | Qнаиб | Qнаим    |         |         | Qнаиб  |                                   |  |
|                                       |                                      |       | 85, 100C | 1,6 МПа | 2,5 МПа |        |                                   |  |
| 40 (датчик<br>расхода)                | 1                                    | 28    | 11       | 23      | 23      | 210    | 1,6-2,5                           |  |
| 300                                   | 75                                   | 2030  | 800      | 1670    | 1670    | 15230  | 1,6-2,5                           |  |
| 350                                   | 100                                  | 2770  | 1090     | 2280    | 2280    | 20770  | 1,6-2,5                           |  |
| 400                                   | 130                                  | 3630  | 1430     | 2980    | 2980    | 27240  | 1,6-2,5                           |  |
| 450                                   | 165                                  | 4600  | 1810     | 3780    | 3780    | 34550  | 1,6-2,5                           |  |
| 500                                   | 200                                  | 5700  | 2240     | 4680    | 4680    | 42750  | 1,6-2,5                           |  |
| 600                                   | 300                                  | 8200  | 3240     | 6770    | 6770    | 61800  | 1,6-2,5                           |  |
| 700                                   | 400                                  | 11300 | 4430     | 9260    | 9260    | 84500  | 1,6-2,5                           |  |
| 800                                   | 540                                  | 15100 | 5950     | -       | 12440   | 113600 | 1,6                               |  |
|                                       | 530                                  | 14800 | -        | 12140   | 12140   | 110800 | 2,5                               |  |
| 900                                   | 690                                  | 19200 | 7560     | -       | 15810   | 144300 | 1,6                               |  |
|                                       | 670                                  | 18800 | -        | 15430   | 15430   | 140900 | 2,5                               |  |
| 1000                                  | 850                                  | 23900 | 9370     | -       | 19600   | 178900 | 1,6                               |  |
|                                       | 830                                  | 23300 | -        | 19130   | 19130   | 174600 | 2,5                               |  |
| 1100                                  | 1030                                 | 29000 | 11380    | 23790   | 23790   | 217200 | 1,6-2,5                           |  |
| 1200                                  | 1240                                 | 34600 | 13600    | 28420   | 28420   | 259500 | 1,6-2,5                           |  |
| 1300                                  | 1460                                 | 40700 | 16000    | 33460   | 33460   | 305500 | 1,6-2,5                           |  |
| 1400                                  | 1700                                 | 47400 | 18620    | 38930   | 38930   | 355400 | 1,6-2,5                           |  |
| 1500                                  | 1950                                 | 54600 | 21440    | 44830   | 44830   | 409300 | 1,6-2,5                           |  |
| 1600                                  | 2200                                 | 62200 | 24440    | 51100   | 51100   | 466600 | 1,6-2,5                           |  |
| 1800                                  | 2800                                 | 79000 | 31030    | 64880   | 64880   | 592400 | 1,6-2,5                           |  |

|      |      |       |       |       |       |        |         |
|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 2000 | 3500 | 98000 | 38460 | 80430 | 80430 | 734300 | 1,6-2,5 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|

1.2.2 Наименьшие (*Qнаим*) и наибольшие (*Qнаиб*) значения измеряемых расходов газообразных сред при рабочих условиях определяются по следующим формулам:

$$Q_{\text{наим}} = \max (Q_{\text{наим}} * \sqrt{K_1/\rho} \text{ или } V_{\min} * \pi * d^2 / 4 * 0,0036), \text{ м}^3/\text{ч} \quad (1.1)$$

$$Q_{\text{наиб}} = \min (Q_{\text{наиб}} * \sqrt{K_2/\rho} \text{ или } Q_{\text{наиб}}), \text{ м}^3/\text{ч}, \quad (1.2)$$

где **Qнаим** и **Qнаиб** – наименьший и наибольший расход согласно *таблице 1.3*;

$\rho$  – плотность газа при рабочих условиях, кг/м<sup>3</sup>;

$d$  – внутренний диаметр трубопровода;

$V_{\min}$  – минимальная скорость потока, м/с (см. *таблицу 1.4*);

$K_1, K_2$  – эмпирические коэффициенты (см. *таблицу 1.4*).

**Таблица 1.4 – Коэффициенты для расчета диапазона расходов газа при рабочих условиях**

| Коэффициент $K_1$ | Коэффициент $K_2$ | Минимальная скорость $V_{\min}$ , м/с |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1,2               | 26                | 2                                     |

1.2.3 Подбор расходомеров следует производить по расходам при рабочих условиях. Если в опросном листе для газов указаны расходы, приведенные к стандартным условиям (в нм<sup>3</sup>/ч), то эти расходы необходимо пересчитать для рабочих условий.

1.2.4 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёмного расхода и объёма по индикатору, частотному, импульсному, цифровому выходу, а также по токовому выходу исполнений «A1», «A1-H1», «A1-H2», «A1-H3» в зависимости от класса точности расходомеров представлены в *таблице 1.5*.

**Таблица 1.5 – Пределы погрешностей**

| Измеряемая среда | Пределы допускаемой погрешности для классов точности, % |       |       |   |       |       | Переходный расход $Q_{\text{п}}$ |  |
|------------------|---|-------|-------|---|-------|-------|----------------------------------|--|
|                  | $Q_{\text{п}} \leq Q \leq Q_{\text{наиб}}$              |       |       | $Q_{\text{наим}} \leq Q < Q_{\text{п}}$ |       |       |                                  |  |
|                  | A   | B     | B     | A                                       | B     | B     |                                  |  |
| Жидкость         | ± 0,5   | ± 1,0 | ± 1,5 | ± 1,0                                   | ± 1,5 | ± 2,5 | 0,125·Qнаиб                      |  |
| Газ и пар        | ± 1,0   | ± 1,5 | ± 2,0 | ± 2,0                                   | ± 2,5 | ± 3,5 | 0,15·Qнаиб                       |  |

1.2.5 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода по токовому выходу для исполнений «A» и «A-H» не превышают

$$\delta_{QI} = \pm [|\delta| + 0,2 * I_{\max}/(4+16 * Q/Q_{\text{наиб}})], \% \quad (1.3)$$

где  $\delta$  – допускаемая погрешность согласно *таблице 1.5*, %;

$I_{\max}=20$  мА – максимальное значение силы тока в цепи токового выходного сигнала;

$Q$  – значение расхода, м<sup>3</sup>/ч;

$Q_{\text{наиб}}$  – наибольший расход, соответствующий 20мА токового выходного сигнала согласно паспорту расходомера, м<sup>3</sup>/ч.

1.2.6 Расходомеры относятся к восстанавливаемым, ремонтируемым, однофункциональным изделиям группы II вида I по ГОСТ 27.003.

1.2.7 Габаритные, присоединительные размеры и масса расходомеров соответствуют данным, приведенным в *приложении Б*.

1.2.8 Значение потери давления на расходомере зависит от измеряемой среды, от типоразмера расходомера и скорости потока. Формулы расчета приведены в п. 2.1.4.

1.2.9 Параметры надежности расходомеров:

- средняя наработка на отказ расходомеров, с учетом технического обслуживания, регламентируемого руководством по эксплуатации, должна составлять не менее 75000 ч;

- среднеквадратическое отклонение отказов не менее 0,15;

- закон распределения вероятностей отказов нормальный (Гауссовский);

- среднее время восстановления работоспособного состояния ремонтируемого расходомера не более 3 часов;

- средний срок службы расходомера 15 лет.

Отказом расходомера считается его несоответствие требованиям п.1.2.4.

1.2.10 Материалы, из которых изготовлены контактирующие с измеряемой средой элементы конструкции расходомера, указаны в **таблице 1.6**.

**Таблица 1.6 – Основные материалы, из которых изготавливаются расходомеры**

| Код материала | Материал        |                |          |                      |
|---------------|-----------------|----------------|----------|----------------------|
|               | проточная часть | тело обтекания | сенсор   | прокладка под сенсор |
| Н             | AISI 304        | AISI 304       | AISI 304 | Фторопласт, графлекс |

1.2.11 Подробная информация об устройстве, работе, правилах эксплуатации, о монтаже, подключении и настройке электронного блока приведена в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» в соответствии с **таблицей 1.7**.

**Таблица 1.7 – Перечень руководств по эксплуатации на электронные блоки**

| Обозначение документа   | Наименование  |
|-------------------------|---|
| ЭВ-200.000.000.002.01РЭ | Электронный блок расходомера-счетчика вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия, версия с вычислителем)             |
| ЭВ-200.000.000.002.02РЭ | Электронный блок расходомера-счетчика вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия)  |
| ЭВ-200.000.000.002.03РЭ | Электронный блок расходомера-счетчика вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (расширенная версия с двухпроводной схемой подключения) |
| ЭВ-200.000.000.002.04РЭ | Электронный блок расходомера-счетчика вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (базовая версия «С2»)                                   |
| ЭВ-200.000.000.002.05РЭ | Электронный блок расходомера-счетчика вихревого «ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)» (исполнений «В2», «ВВ2»)                                |

Примечание: Указанные руководства доступны на сайте <https://emis-kip.ru>

### 1.3 Обеспечение взрывозащиты

1.3.1 Расходомеры взрывозащищенного исполнения **Вн** имеют вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы IIIC и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex d IIC (T2-T6) Gb X» или «1 Ex d [ia Ga] IIC (T1-T6) Gb X».

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» достигается помещением электрических частей расходомера во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую передачу горения из расходомера во внешнюю взрывоопасную среду. Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки расходомеров соответствуют требованиям для электрооборудования группы I и подгруппы IIIC по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#).

Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» обеспечивается следующими средствами:

- осевая длина резьбы и число полных витков в зацеплении резьбовых взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);
- величины зазоров и длин плоских и цилиндрических взрывонепроницаемых соединений соответствуют требованиям [ГОСТ IEC 60079-1-2013](#);
- механическая прочность корпусов соответствует требованиям [ГОСТ 31610.0-2014](#) для электрооборудования II и I групп с высокой опасностью механических повреждений;
- смотровое окно загерметизировано в металлическую оправу крышки оболочки расходомера так, что составляет с крышкой нераздельное целое;
- максимальная температура нагрева поверхности расходомера в условиях эксплуатации не должна превышать значений, допустимых для соответствующего температурного класса по [ГОСТ 31610.0-2014 \(IEC 60079-0:2011\)](#).

Чертеж средств взрывозащиты вида «взрывонепроницаемая оболочка» приведен в [приложении Г](#).

Знак "Х" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия эксплуатации расходомеров исполнения **Вн**:

- способ монтажа расходомеров должен исключать нагрев поверхности оболочки расходомеров во взрывоопасной среде выше температуры, допустимой для температурного класса, указанного в маркировке взрывозащиты;
- максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте расходомера;
- расходомеры исполнения **Вн** должны эксплуатироваться с сертифицированными Ex-кабельными вводами и Ex-заглушками, которые должны соответствовать виду взрывозащиты «d» для подгруппы IIIC, диапазону температуры окружающей среды, соответствующему исполнению

расходомера и степени защиты от внешних воздействий IP66/IP68. Выбор кабельных вводов должен проводиться согласно [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#);

- окрашенные расходомеры с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Допускается протирать только влажной или антистатической тканью;

- открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;

- для соединения проточной части расходомеров дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлической оплётке.

**1.3.2 Расходомеры взрывозащищенных исполнений ExB, ExiaB, ExiaC** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы II B или II C и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex ib IIB (T2-T6) Gb X», «1 Ex ia IIB (T2-T6) Gb X», «0 Ex ia IIB (T2-T6) Ga X», «1 Ex ia IIC (T2-T6) Gb X», «0 Ex ia IIC (T2-T6) Ga X» соответственно.

Расходомеры взрывозащищенных исполнений **ExIIB, ExIIC, ExiaIIB, ExiaIIC** имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде, в которой могут образовываться смеси, отнесенные к подгруппам II B и II C, и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите "Ex ib II B T300°C...T85°C Db X", "Ex ib II C T300°C...T85°C Db X", "Ex ia II B T300°C...T85°C Db X", "Ex ia II C T300°C...T85°C Db X" соответственно.

Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» / «ia» обеспечивается следующими средствами:

- электрическая нагрузка искрозащитных элементов цепей расходомера не превышает 2/3 их паспортных значений в нормальном и аварийном режимах работы;

- электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствуют требованиям [ГОСТ 31610.11-2014](#);

- в цепи питания установлены последовательно три диода для предотвращения разряда входной емкости в линию питания и для защиты от перемены полярности. В цепи питания установлены три шунтирующих стабилитрона;

- внутренние емкость и индуктивность электрической схемы не накапливают энергии, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории II B/II C для расходомеров исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC**;

- токоведущие соединения и электронные компоненты схемы расходомера защищены от воздействия окружающей среды оболочкой, обеспечивающей степень защиты или IP66/IP68 по [ГОСТ 14254](#).

Знак "X" в маркировке взрывозащиты указывает на особые условия в эксплуатации расходомеров исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC, ExIIB, ExIIC, ExiaIIB, ExiaIIC**:

- способ монтажа расходомеров должен исключать нагрев поверхности оболочки расходомеров во взрывоопасной среде выше температуры, допустимой для температурного класса, указанного в маркировке взрывозащиты;

- максимальное значение избыточного давления измеряемой среды не должно превышать допустимого значения, приведенного в паспорте;

- подключение внешних устройств к цифровому, частотно-импульсному, токовому выходам расходомеров исполнений **ExB, ExiaB, ExiaC, ExIIB, ExIIC, ExiaIIB, ExiaIIC** должно выполняться через сертифицированные барьеры искрозащиты, удовлетворяющие требованиям [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014) для взрывоопасных смесей газов категорий II B или II C и имеющие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011. Искробезопасные параметры барьеров должны соответствовать искробезопасным параметрам расходомеров;

- окрашенные расходомеры с корпусом из сплава алюминия могут представлять опасность потенциального электростатического заряда. Протирать только влажной или антистатической тканью;

- открывать крышку допускается, только отключив прибор от сети;

- для соединения проточной части расходомеров дистанционного исполнения и корпуса электронного блока должны использоваться бронированные кабели или кабели в металлической оплётке;

- для расходомеров, устанавливаемых в зоне класса 0, при эксплуатации не допускается трения или ударов по корпусу электронного блока, изготовленного из сплава алюминия.

**1.3.3 Расходомеры взрывозащищенных исполнений Exdia, Exdib** имеют комбинированный вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по [ГОСТ IEC 60079-1-2011](#) и «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» / «ib» по [ГОСТ 31610.11-2014](#) (IEC 60079-11:2014), предназначены для эксплуатации в среде взрывоопасных смесей группы II C и выполняются с уровнем взрывозащиты «взрывобезопасный» с маркировкой по взрывозащите «1 Ex d ia IIC (T1-T6) Gb X» и «1 Ex d ib IIC (T1-T6) Gb X» соответственно.

**1.3.4 Описание средств обеспечения взрывозащиты вида «искробезопасная электрическая цепь»** приведено в руководстве по эксплуатации на **«Электронный блок преобразователя расхода вихревого»** (см. [таблицу 1.7](#)).

1.3.5 Около наружного заземляющего зажима расходомеров имеется рельефный знак заземления. На съемных крышках электронного блока расходомеров имеется предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети».

1.3.6 На корпусе расходомеров взрывозащищенных исполнений имеется табличка с маркировкой взрывозащиты. Содержание табличек приведено в разделе 1.6 «Маркировка и пломбирование».

## 1.4 Состав расходомера

1.4.1 Комплект поставки расходомера приведен *таблице 1.8*.

**Таблица 1.8 – Комплект поставки**

| №  | Наименование   | Кол-во | Примечание                 |
|----|--|--------|----------------------------|
| 1  | Расходомер-счетчик вихревой «ЭМИС-ВИХРЬ 205»                   | 1      | Исполнение согласно заказу |
| 2  | Паспорт ЭВ-205.000.000.000.00 ПС                               | 1      | Для модификации ЭВ-205     |
| 3  | Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.000.00РЭ<br>Часть 3 | 1      | На расходомер              |
| 4  | Руководство по эксплуатации ЭВ-200.000.000.002.00РЭ            | 1      | На электронный блок *      |
| 5  | Методика поверки МП 208-051-2023                               | 1      | На партию**                |
| 6  | Комплект монтажных частей (КМЧ) с паспортом                    | 1      | По заказу                  |
| 7  | Преобразователь интерфейса ЭМИС-СИСТЕМА 750 RS-485/USB         | 1      | По заказу                  |
| 8  | Комплект кабелей для имитационного метода поверки              | 1      | По заказу                  |
| 9  | Блок питания   | 1      | По заказу                  |
| 10 | Упаковочный ящик   | 1      |                            |
| 11 | Струевыпрямитель «ЭМИС-ВЕКТА 1200» в комплекте с фланцами      | 1      | По заказу                  |
| 12 | Шаровый кран   | 1      | По заказу                  |
| 13 | Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) | 1      | По заказу                  |
| 14 | Сертификаты на металл фланцев, на крепежные изделия, прокладки | 1      | По заказу                  |
| 15 | Сертификаты на расходомер                                      | ***    | По запросу                 |

*Примечание:*

1. \* В зависимости от вида электронного блока (см. *таблицу 1.7*)

2. \*\*Если иное количество не указано в договоре поставки.

3. \*\*\*Перечень сертификатов на расходомер (сертификаты предоставляются по запросу):

- Сертификат об утверждении типа средств измерений с Описанием типа;
- Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» с Ex-приложением;
- Решение по заявке на проведение сертификации по ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» на корпус проточной части расходомера;
- Сертификат соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».


1.4.2 Комплект монтажных частей поставляется отдельно по заказу. Состав КМЧ, в зависимости от исполнения расходомера приведен в *приложении В*.

1.4.3 Комплект ЗИП поставляется отдельно по заказу. В состав ЗИП входят кабельные вводы, прокладки и крепежные изделия для монтажа расходомера, а также сальниковая набивка из терморасширенного графита для расходомеров на давление 1,6 МПа. По требованию заказчика в комплект ЗИП могут также входить и другие комплектующие.

## 1.5 Устройство и работа

### 1.5.1 Устройство расходомера и принцип работы

Погружной расходомер (см. *рисунок 1.1*) состоит из датчика (1), штанги (2), приварного патрубка (3) и электронного блока (4). Электронный блок крепится на цилиндре проточной части с помощью трубчатой стойки (5). Электронные платы размещены в электронном блоке. Датчик конструктивно выполнен как проточный вихревой расходомер и измеряет скорость потока в одной точке.

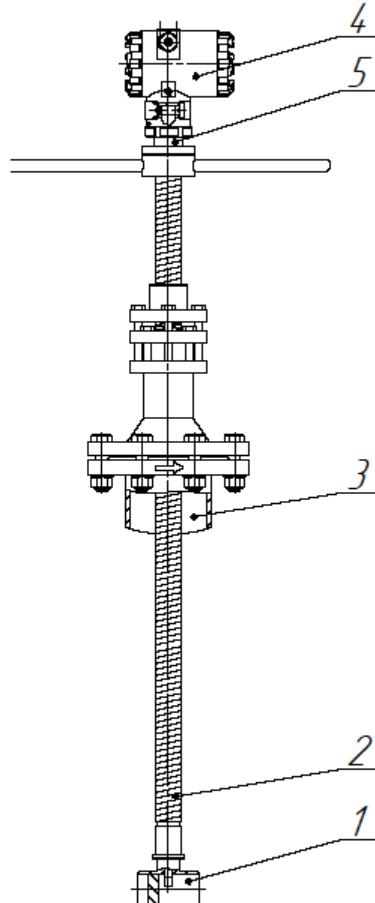

*Рисунок 1.1 – Устройство погружного расходомера*

В расходомере реализован метод измерения расхода, основанный на измерении частоты вихрей. В цилиндре проточной части установлено тело обтекания, которое вызывает образование вихрей в набегающем потоке измеряемой среды. Вихри распространяются попаременно вдоль и сзади каждой из сторон тела обтекания. Частота срыва вихрей с тела обтекания пропорциональна скорости потока среды, а, следовательно, пропорциональна объемному расходу измеряемой среды.

Эти завихрения вызывают колебания давления измеряемой среды по обе стороны крыла сенсора. Крыло передает пульсации давления на пьезоэлемент. Пьезоэлемент преобразует пульсации в электрические сигналы. Электронный блок формирует выходные сигналы расходомера после усиления, фильтрации, преобразований и цифровой обработки сигнала.

### 1.5.2 Выбор типоразмера расходомера

Подбор расходомера производителем осуществляется с помощью специальной программы расчета на основе данных, представленных в опросном листе потребителем. При подборе расходомера учитываются следующие факторы:

1. Параметры потока измеряемой среды, указанные потребителем в опросном листе, должны как можно точнее соответствовать реальным параметрам измеряемой среды. Давление, температура, плотность, вязкость, диапазоны реальных расходов существенно влияют на подбор. Если опросный лист потребителем заполнен без значительных отклонений от фактических параметров среды, то выбор расходомера с использованием расчетов производителя обеспечит измерение расхода с нормируемой точностью во всем диапазоне расхода.

2. Внутренний диаметр трубопровода и длина прямых участков до места установки расходомера и после него должны соответствовать рекомендациям, представленным в п. 2.2.2.

3. Гидравлические потери, возникающие на расходомере, должны учитываться в гидравлическом расчете потерь всего трубопровода (формулы расчета приведены в пункте 2.1.4). С увеличением скорости истечения среды возрастают потери давления на расходомере в квадратичной зависимости, что может привести при определенных параметрах среды к явлению кавитации. Поэтому следует выбирать расходомер так, чтобы измеряемый расход находился во второй трети диапазона расхода, где обеспечивается и необходимая метрология и исключаются большие потери и кавитация.

4. При измерении расхода жидкостей за расходомером необходимо иметь определенное противодавление для исключения кавитации потока, приводящей к значительному искажению результатов измерений (формула расчета величины необходимого противодавления приведена в п. 2.1.5).

## 1.6 Маркировка и пломбирование

### 1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 На табличке, прикрепленной к корпусу электронного блока расходомера, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971 нанесены следующие знаки и надписи:

- знак утверждения типа средства измерения по ПР 50.2.104;
- заводской номер и год выпуска расходомера;
- условное обозначение расходомера;
- диаметр условного прохода;
- максимальное значение рабочего давления, МПа;
- максимальное значение температуры измеряемой среды, °C;
- наименьшее и наибольшее значения расхода;
- обозначение выходных сигналов;
- код защиты от воздействия окружающей среды.

1.6.1.2 Расходомеры общепромышленного исполнения имеют отдельную табличку с указанием диапазона допустимых температур окружающей среды и надпись «Не использовать на взрывоопасных объектах».

1.6.1.3 Расходомеры взрывозащищенных исполнений с электронным блоком с двумя кабельными вводами имеют отдельную табличку с указанием маркировки взрывозащиты и параметров электрических цепей.

#### 1.6.1.4 Типовая маркировка взрывозащиты:

Для расходомеров исполнения **Bn** с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка»:

- 1 Ex d IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExB**:

- 1 Ex ib IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ib IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ib IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ib IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ib IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExiaB**:

- 1 Ex ia IIB T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIB T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ia IIB T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ia IIB T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ia IIB T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «250»;
- 0 Ex ia IIB T6 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 0 Ex ia IIB T5 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 0 Ex ia IIB T4 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 0 Ex ia IIB T3 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 0 Ex ia IIB T2 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExiaC**:

- 1 Ex ia IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex ia IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex ia IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex ia IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex ia IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «250»;
- 0 Ex ia IIC T6 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «85»;
- 0 Ex ia IIC T5 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «100»;
- 0 Ex ia IIC T4 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «135»;
- 0 Ex ia IIC T3 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «200»;
- 0 Ex ia IIC T2 Ga X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70 °C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **Exdia** с комбинированной взрывозащитой:

- 1 Ex d ia IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d ia IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d ia IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d ia IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d ia IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **Exdib** с комбинированной взрывозащитой:

- 1 Ex d ib IIC T6 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1 Ex d ib IIC T5 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 1 Ex d ib IIC T4 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- 1 Ex d ib IIC T3 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- 1 Ex d ib IIC T2 Gb X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **BnIIIC** с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка»:

- 1Ex tb IIIC T85°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- 1Ex tb IIIC T100°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- 1Ex tb IIIC T135°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- 1Ex tb IIIC T200°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- 1Ex tb IIIC T300°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExIIIB**:

- Ex ib IIIB T85°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ib IIIB T100°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- Ex ib IIIB T135°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- Ex ib IIIB T200°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- Ex ib IIIB T300°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExIIIC**:

- Ex ib IIIC T85°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ib IIIC T100°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- Ex ib IIIC T135°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- Ex ib IIIC T200°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- Ex ib IIIC T300°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExiaIIIB**:

- Ex ia IIIB T85°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ia IIIB T100°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- Ex ia IIIB T135°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- Ex ia IIIB T200°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- Ex ia IIIB T300°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250»;

Для расходомеров исполнения **ExiaIIIC**:

- Ex ia IIIC T85°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «85»;
- Ex ia IIIC T100°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «100»;
- Ex ia IIIC T135°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «135»;
- Ex ia IIIC T200°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «200»;
- Ex ia IIIC T300°C Db X, - 60 ≤ t<sub>a</sub> ≤ + 70°C для температурного исполнения «250».

Для расходомеров с расширенной двухпроводной схемой подключения «Т» маркировка температуры окружающей среды может быть «-40 ≤ t<sub>a</sub> ≤ +70 °C».

По спец. заказу возможно указание других температурных классов Т1-Т6, при условии соблюдения требований пп. 1.3.1 и 1.3.2 по исключению возможности нагрева оболочки расходомеров выше температуры, допустимой для данного температурного класса.

### 1.6.2 Пломбирование

Пломбирование расходомеров производится с целью недопущения несанкционированного доступа к электронному блоку. Пломбирование производится с помощью пломбы и проволоки, продетой через специальные отверстия в корпусе и в крышках электронного блока расходомеров.

На приборе установлены гарантийные наклейки: на соединении стойки с корпусом проточной части, на защитном переключателе на процессорной плате, на разъемных соединениях дистанционного исполнения. На приборы с поврежденными или отсутствующими гарантийными наклейками гарантия завода-изготовителя не распространяется.

## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1 Эксплуатационные особенности

2.1.1 Расходомер, поступивший к потребителю, сконфигурирован предприятием-изготовителем в соответствии с опросным листом и с учетом параметров конкретного технологического процесса (плотность среды, температура, давление, вязкость, расход измеряемой среды).

Для использования прибора на ином техпроцессе его необходимо переконфигурировать. Для этого необходимо направить по электронной почте файл записи действующей конфигурации прибора, записанный с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**» и новый опросный лист. Предприятие-производитель вышлет новый файл конфигурации, содержащий конфигурацию для измерения расхода среды с новыми параметрами. Дополнительной поверки прибора не требуется при использовании его на технологические измерения.

2.1.2 Расходомеры можно устанавливать и в помещении, и на открытом воздухе.

2.1.3 Возникновение сигнала при вибрации трубопровода и при отсутствии измеряемой среды – так называемый «самоход» – означает, что параметры вибрации трубопровода превышают допустимые значения, что приводит к возникновению паразитного сигнала сенсора расходомера.

Снижению паразитного сигнала и устраниению «самохода» для погружного расходомера может способствовать заполнение проточной части расходомера измеряемой средой.

Не всегда вибрации трубопровода являются причиной «самохода». Данное явление так же описано в руководстве по эксплуатации на «**Электронный блок преобразователя расхода вихревого**» (см. [таблицу 1.7](#)).

2.1.4 На проточной части расходомера возникают потери давления  $\Delta P$ , которые можно вычислить по формуле

$$\Delta p = A \cdot \rho \cdot (Q)^2 / D^4, \text{ кПа} \quad (2.1)$$

где  $\rho$  - плотность измеряемой среды при рабочих условиях,  $\text{кг}/\text{м}^3$ ;

$Q$  – объёмный расход среды при рабочих условиях,  $\text{м}^3/\text{ч}$ ;

$D$  – внутренний диаметр трубопровода, мм;

$A$  – коэффициент,  $A = 30 (\text{кПа} \cdot \text{ч}^2 \cdot \text{мм}^4) / (\text{кг} \cdot \text{м}^3)$ .

2.1.5 В процессе измерения расходов жидкостей необходимо учитывать, что при определенных режимах истечения возможно возникновение кавитации (всплытие жидкости). Кавитация приводит к невозможности измерения. Чтобы не допустить этого, необходимо обеспечивать избыточное давление ( $P$ ) на расстоянии 5-и диаметров трубы за расходомером выше значения вычисляемого по формуле

$$P = 2,9 \Delta P + 1,3 p_v, \quad (2.2)$$

где  $\Delta P$  - потери давления на расходомере, **кПа**;

$p_v$  давление паров жидкости при рабочих условиях (справочная информация), **кПа**.

Если вычисленное по формуле давление выше реального избыточного давления в трубопроводе, то необходимо установить предохранительный клапан, повышающий давление.

2.1.6 Расходомер поставляется потребителю с компенсированной температурной погрешностью. С помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**» производитель программирует прибор на температуру измеряемой среды согласно опросному листу. Потребитель может самостоятельно задать другую температуру.

2.1.7 При использовании расходомера для измерения расхода насыщенного пара степень сухости пара должна быть не менее 0,8.

2.1.8 Погружной расходомер измеряет скорость потока. Для получения требуемой точности измерения расхода необходимо измерить фактический внутренний диаметр трубопровода и внести значение диаметра в память прибора с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**».

Измерительное сечение трубопровода выбирают на прямом участке трубы перед расходомером, но не ближе 5 диаметров трубы к концу прямого участка. Площадь измерительного сечения определяют по среднеарифметическому значению четырех диаметров, равномерно расположенных в сечении. Измерение необходимо проводить микрометрическим нутрометром по [ГОСТ 10](#). При невозможности непосредственного измерения внутреннего диаметра трубы допускается определять площадь измерительного сечения измерением наружного периметра и толщины стенки трубы. Наружная поверхность трубы должна быть тщательно защищена и не иметь вмятин и выступов. Измерение необходимо проводить металлической рулеткой по [ГОСТ 7502](#). Толщину стенки измеряют индикаторным толщиномером по [ГОСТ 11358](#), штангенциркулем по [ГОСТ 166](#) или ультразвуковым толщиномером.

2.1.9 Не рекомендуется использовать расходомер для процессов с резко изменяющимся расходом, например, в системах дозирования. Для уменьшения времени реагирования расходомера на резкое изменение расхода рекомендуется уменьшить степень демпфирования или отключить демпфирование, установив степень 0.

2.1.10 При комплектации термочехлом по умолчанию применяется исполнение термочехла с закрывающимся смотровым окном.

## 2.2 Требования к монтажу

### 2.2.1 Общие требования к монтажу расходомера

Монтаж (демонтаж), электрическое подключение, настройку, эксплуатацию расходомеров должны выполнять лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками.

При установке расходомера необходимо руководствоваться следующими обязательными правилами:

- к расходомеру должен быть обеспечен свободный доступ;
- место установки расходомера должно обеспечивать его эксплуатацию без возможных механических повреждений;
- не допускается устанавливать расходомер в затапливаемых подземных теплофикационных помещениях;
- прямолинейные участки трубопровода и проточной части расходомера при измерении жидкости должны быть полностью заполнены средой в процессе измерения;
- конструкция узла подсоединения расходомера к трубопроводу при измерении жидкости не должна допускать скапливания воздуха в какой-либо части трубопровода;
- расходомер монтируется на горизонтальном участке трубопровода;
- эксплуатация расходомера при измерении расхода жидкости на не полностью заполненных трубопроводах не допускается;
- запрещается устанавливать расходомер на трубопроводах с давлением выше допустимого паспортного значения;
- после транспортирования при отрицательных температурах необходимо до монтажа выдержать расходомер в упаковке в нормальных условиях в течение 3 часов;
- установка расходомера в зоне расположения устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов), не допускается;
- запрещается выполнять какие-либо работы при включенном питании расходомера;
- запрещается работать с приборами и электроинструментом без подключения их к шине защитного заземления;
- присоединение к расходомеру внешних электрических цепей следует производить только после окончания монтажных работ на трубопроводе, а их отсоединение - до начала демонтажа;
- после установки кабелей в кабельные вводы и их подключения необходимо выполнить затяжку всех гаек в кабельных вводах для исключения попадания влаги в электронный блок расходомера;
- неиспользуемые кабельные вводы должны быть заглушены;
- заземление расходомера производится подсоединением провода заземления расходомера к зажиму, отмеченному знаком заземления. Фланцы трубопровода между собой должны быть соединены заземляющим проводом.

По умолчанию расходомеры ЭВ-205 взрывозащищенных исполнений комплектуются двумя металлическими кабельными вводами для небронированных кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 9 мм. При этом в кабельные вводы устанавливаются взрывозащищенные пробки. Расходомеры ЭВ-205 с исполнением без взрывозащиты комплектуются двумя пластиковыми кабельными вводами для небронированных кабелей с внешним диаметром от 6 мм до 13 мм.

По спецзаказу могут быть установлены кабельные вводы для кабелей с другим внешним диаметром или для бронированных кабелей (необходимо указать тип и диаметр кабеля при заказе).

Есть возможность применения кабельного ввода под металлокорукав (необходимо указать типоразмер металлокорукава при заказе).

При монтаже расходомеров с оптическим индикатором (исполнение СИО) рекомендуется устанавливать электронный блок под солнцезащитным козырьком для исключения ложных срабатываний оптических кнопок от прямых солнечных лучей.

### 2.2.2 Требования к монтажу, обеспечивающие заявленную точность

Для обеспечения заявленной производителем точности обязательным является выполнение требуемых длины входных и выходных прямолинейных участков. В зависимости от наличия сужений, расширений, изгибов труб, регулирующих механизмов или устройств, находящихся выше по потоку от места установки прибора, длины прямолинейных участков до и после расходомера должны быть не менее величин, указанных в **таблице 2.1**. Невыполнение требований ведет к нестабильности измерений и прибор не будет подтверждать свои метрологические характеристики.

Таблица 2.1 – Длины прямых участков для погружных расходомеров ЭВ-205

| Наименование местного сопротивления     | Длина прямого участка перед расходомером ( $X^*D_u$ ) |                        | Длина прямого участка после расходомера ( $X^*D_u$ ) |
|---|---|------------------------|--|
|   | Измерение в точке $0,242R$                            | измерение на оси трубы |  |
| Колено или тройник                      | 55 x $D_u$  | 25 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |
| Два или более колен в одной плоскости   | 50 x $D_u$  | 25 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |
| Два или более колен в разных плоскостях | 80 x $D_u$  | 50 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |
| Сужение трубопровода (конфузор)         | 30 x $D_u$  | 10 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |
| Расширение трубопровода (диффузор)      | 55 x $D_u$  | 22 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |
| Полностью открытый клапан               | 45 x $D_u$  | 22 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |
| Полностью открытая задвижка             | 30 x $D_u$  | 15 x $D_u$             | 5 x $D_u$  |

Примечание:  $D_u$  - условный диаметр трубопровода.

### 2.2.3 Электромонтажные работы

Монтаж расходомеров с обеспечением взрывозащиты описаны в руководстве по эксплуатации на «Электронный блок преобразователя расхода вихревого» (см. [таблицу 1.7](#)).

### 2.2.4 Требования к монтажу погружного расходомера

При монтаже расходомера на трубопроводе следует обеспечить выполнение следующих требований:

- направление стрелки около ручек на штанге расходомера должно совпадать с направлением потока в трубопроводе; направление ручек на штанге должно максимально совпадать с осью трубопровода;
- в случае снятия ручек отверстия необходимо заглушить болтами М14;
- приварной патрубок и погружная штанга должны быть установлены перпендикулярно к поверхности трубопровода в месте установки расходомера (см. [рис. 2.1](#));
- вертикальная установка расходомера ([рекомендуется](#)). В случае не вертикальной установки расходомера угол отклонения погружной штанги от вертикали не должен превышать 90° (см. [рис. 2.2](#)).

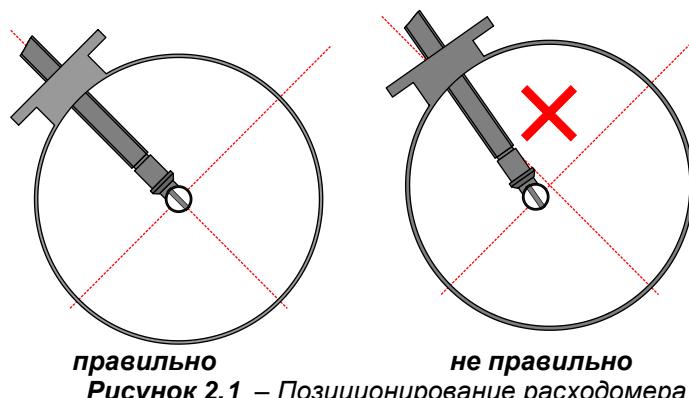


Рисунок 2.1 – Позиционирование расходомера


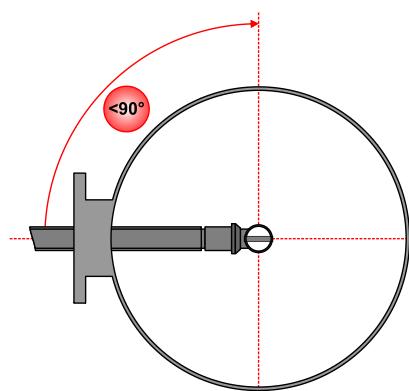


Рисунок 2.2 – Угол установки расходомера

Датчик погружного расходомера может быть установлен в центре трубопровода (**R**) или в точке средних скоростей потока (**H=0,242R**). Возможное положение датчика показано на *рис. 2.3*

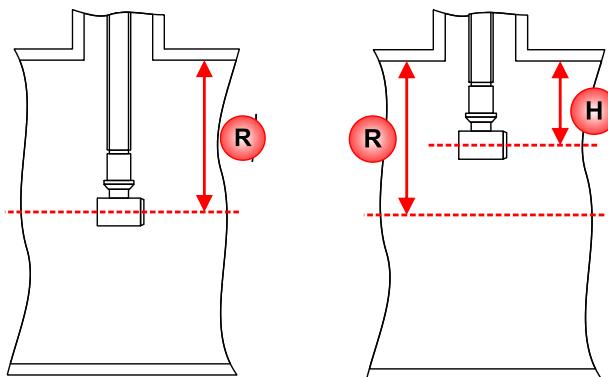

*Рисунок 2.3 – Варианты расположения датчика*

Датчик погружного преобразователя с исполнением «—» на давление 2,5 МПа устанавливается в центре трубопровода (**R**) для условного диаметра  $\leq 1000$  мм и в точке средних скоростей (**H**) для условного диаметра  $> 1000$  мм).

Датчик преобразователя с исполнением по давлению 1,6 МПа и с исполнением «Ф1» на давление 2,5 МПа устанавливается в центре трубопровода (**R**) для условного диаметра  $< 800$  мм и в точке средних скоростей (**H**) для условного диаметра  $\geq 800$  мм.

На установку в указанных местах расходомеры настраиваются при выпуске с производства.

В трубопроводах с условным диаметром от 800 до 1000 мм для расходомера с исполнением по давлению 1,6 МПа датчик допускается также устанавливать в центр трубопровода. При этом необходимо в настройках прибора изменить место установки датчика с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**».


Метрологическая точность погружных расходомеров обеспечивается качеством монтажа и качеством замеров внутреннего диаметра трубы. Датчик измеряет скорость потока и для получения расхода необходимо провести замеры по определению внутреннего диаметра, после чего значение фактического диаметра с помощью программы «**ЭМИС-Интегратор**» внести в память прибора.

Для обеспечения метрологической точности необходимо выдерживать длину прямых участков (см. *таблицу 2.2*).

При измерении скорости потока в середине потока важно знать коэффициент гидравлического трения трубы  $\lambda$ . В общем случае он равен 0,02. Значение коэффициента  $\lambda$  не должно превышать 0,06. Коэффициент зависит от вязкости и шероховатости стенок трубы. При вводе в память прибора измеряемой среды и ее температуры выбор коэффициента осуществляется автоматически.

Требования к точности положения датчика расхода в трубопроводе при расположении датчика по центру потока  $\pm 0,05R$ .

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения герметичности при установке погружного расходомера и регулировке глубины погружения датчика расхода необходимо ознакомиться с рекомендациями по монтажу расходомера, приведенными в [приложении Ж](#).

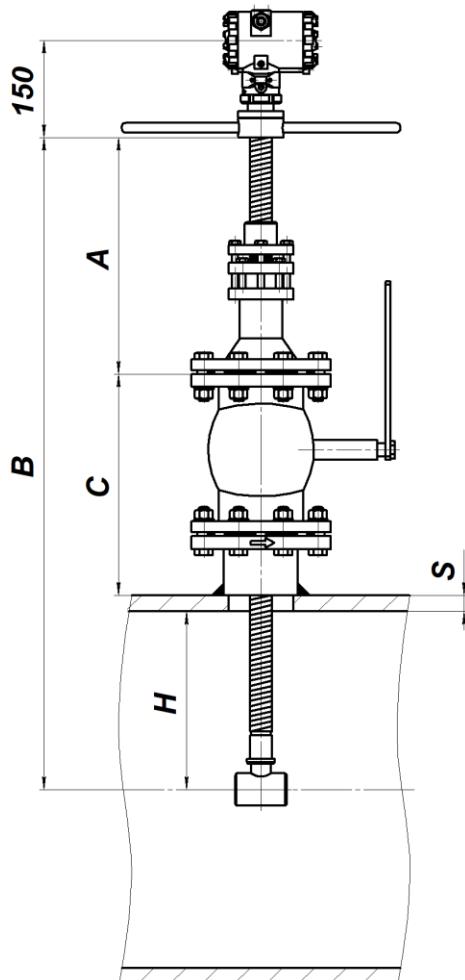

**Рисунок 2.4 Вычисление глубины погружения датчика**

При измерении скорости в точке  $0,242R$  необходимо обеспечить глубину установку датчика в потоке с точностью  $\pm 0,013R$ . При этом в этой точке измеряется фактическая средняя скорость потока.

Для правильного расположения чувствительного элемента внутри трубопровода для расходомеров с исполнением по давлению 1,6 МПа необходимо вычислить и контролировать размер **A** (см. **рис. 2.4**), соответствующий требуемой глубине погружения датчика:

$$A = C - B - H - S, \text{ мм} \quad (2.3)$$

где: **A** – расстояние от торца фланца шарового крана или патрубка до торцевой поверхности вращающейся втулки (размер соответствующий глубине погружения);

**B** – расстояние от наружной поверхности трубы до фланца шарового крана или фланца патрубка;

**C** – расстояние от оси датчика скорости до торцевой поверхности вращающейся втулки;

**H** – глубина погружения датчика ( $R$  или  $0,242R$ );

**S** – толщина стенки трубы.

Монтаж погружного расходомера с исполнением по давлению 1,6 МПа может быть осуществлен без остановки потока в трубопроводе («горячая врезка»). Последовательность операций «горячей врезки» погружного расходомера описана в [приложении Ж](#).

Для исполнений по давлению 2,5 МПа фланец расходомера жестко закреплен на погружной штанге, таким образом, вращение и регулировка глубины погружения датчика невозможны. В связи с этим отсутствует шаровый кран и «горячая врезка» также невозможна.

## 2.3 Использование

### 2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 Перед первым включением электрического питания расходомера и пуском его в эксплуатацию необходимо:

- проверить правильность монтажа расходомера на трубопроводе;
- проверить параметры электрического питания расходомера;
- проверить правильность заземления корпуса расходомера;
- проверить правильность подключения внешних устройств.

2.3.1.2 Параметры расходомера, указанные в паспорте на прибор:

- диапазон измерения расхода;
- серийный номер;
- сетевой адрес расходомера в сети Modbus или HART;
- вид взрывозащиты;
- значение степени демпфирования показаний объемного расхода выбирается из ряда целых чисел от 0 до 10 (по умолчанию установлено 4);
- измеряемая среда: жидкость, газ, пар;
- температурный диапазон измеряемой и окружающей среды;
- класс точности расходомера;
- параметры выходных сигналов: значение расхода для 1000 Гц для частотного сигнала, цена импульса для импульсного сигнала, значение расхода для 20 мА для токового сигнала;
- К-фактор (для датчика расхода);
- номер версии программного обеспечения.

### 2.3.2 Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию расходомера оформляется актом.

При вводе расходомера в эксплуатацию в паспорте необходимо сделать отметку с указанием даты ввода и заверить её подписью лица, ответственного за эксплуатацию приборов.

### 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание расходомеров взрывозащищенного исполнения должно проводиться в соответствии с [ГОСТ 31610.17-2012 \(IEC 60079-17:2002\)](#).

Расходомер в процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания, кроме периодического осмотра с целью проверки условий эксплуатации.

Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание.

Особое внимание необходимо уделять контролю технологических параметров измеряемой среды, в частности, давлению в трубопроводе, и не допускать режимов эксплуатации, способствующих возникновению явления кавитации, т.е. образованию в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационные пузырьки образуются, когда давление в потоке жидкости за расходомером становится ниже некоторого критического значения (приблизительно равно давлению насыщенных паров этой жидкости при данной температуре). В п. 2.1.5 приведена формула расчета избыточного критического давления.

Несоблюдение условий эксплуатации может привести к выходу из строя расходомера или погрешности измерений превышающей нормируемые параметры.

### 4 ПОВЕРКА

Первичной поверке подвергаются расходомеры при выпуске из производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания и принятые службой, отвечающей за качество, на соответствие требованиям ТУ-26.51.52.094-14145564-2021.

Проверка расходомеров в объеме первичной поверки проводится также в следующих случаях:

- при хранении расходомеров перед вводом в эксплуатацию более 36 месяцев;
- после ремонта расходомеров с демонтажем с трубопровода;

Периодической поверке подлежат приборы, находящиеся в эксплуатации, и после ремонта.

Интервал между поверками расходомеров – 5 (пять) лет.

Для погружных расходомеров поверке подвергается датчик расхода с условным диаметром проточной части 40 мм.

Проверка расходомеров проводится согласно Методике поверки МП 208-051-2023.

*Примечание - внеочередная поверка проводится в процессе эксплуатации, если необходимо удостовериться в исправности расходомера, при повреждении пломб или утрате документов, подтверждающих прохождение очередной поверки.*

### 5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ

Перечень возможных отказов (в т.ч. критических):

- потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным деталям, связанная с разрушением;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по прокладочному соединению;
- потеря герметичности в разъемных соединениях;
- несоответствие требованиям [таблицы 1.5](#).

К критериям предельного состояния расходомеров относят:

- достижение назначенных показателей;
- начальную стадию нарушения целности корпусных деталей (потение, капельную течь);
- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов;
- превышение предельно допустимых дефектов металла корпусных деталей и сварных швов;
- изменение (уменьшение) толщин стенок корпусных деталей до минимально допускаемых прочностным расчетом величин;
- изменение (уменьшение) размеров тела обтекания до минимально допускаемых расчетом величин погрешности;
- выход из строя сенсора расходомера;
- нарушение геометрии корпусных деталей выше максимально допустимых отклонений.

Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу, инциденту или аварии.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать арматуру для работы в условиях, не соответствующих указанным в паспорте;
- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;
- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту при наличии давления рабочей среды в клапане;
- производить подключение к электрическим цепям по схемам, не соответствующим руководству по эксплуатации;

- эксплуатировать расходомер при отсутствии эксплуатационной документации.

При инциденте, критическом отказе или аварии необходимо прекратить подачу рабочей среды на расходомер. Отключить расходомер от электрических цепей.

Эксплуатационные случаи, не признающиеся гарантийными, но не ограничиваясь:

- нарушены пломбы изготовителя;
- отсутствие паспорта расходомера или в паспорте отсутствует отметка о вводе расходомера в эксплуатацию, выполненная организацией, осуществлявшей ввод;
- механическое повреждение сенсора (отсутствие или деформация), тела обтекания (отсутствие, коррозия деформация или смещение), проточной части (коррозия, деформация, следы механического воздействия);
- разгерметизация (попадание измеряемой среды в стойку и (или) корпус электронного блока) проточной части вследствие нарушения правил эксплуатации и (или) применения в рабочих условиях, отличных от опросного листа и (или) технического задания в иной форме на изготовление и поставку (в частности, но не ограничиваясь, превышение допустимых значений температуры и давления);
- наличие в проточной части инородных предметов;
- деформация и отсутствие элементов и составных частей;
- наличие признаков и (или) последствий превышения предельных параметров напряжения и тока в электрических цепях электронных плат;
- наличие следов перегрева и (или) отсутствие компонентов электронных плат, а также токоведущих дорожек электронных плат;
- выход из строя электронных плат вследствие попадания газов и (или) воды и (или) иной жидкости через незатянутые кабельные вводы и крышки;
- самостоятельный ремонт, разборка и сборка, замена элементов, деталей и составных частей, а также внесение изменений в работу программного обеспечения расходомера, изменение заводских настроек, выходящих за пределы заданного уровня доступа, самостоятельно (без согласования с заводом-изготовителем);
- применение на рабочей среде и (или) в рабочих условиях, отличающихся от указанных в опросном листе и (или) техническом задании в иной форме на изготовление и поставку оборудования без согласования с заводом-изготовителем.

## 6 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка расходомеров и дополнительных комплектующих к ним производится в фанерный ящик с деревянным каркасом, если не требуется северное исполнение. В этом случае применяется тара в соответствии с ГОСТ 15846.

Расходомеры и фланцы в ящике закрепляются при помощи деревянных брусков.

На упаковку во влагозащитном пакете крепится упаковочный лист, который содержит информацию о Покупателе, Поставщике, весе брутто, весе нетто, габаритах изделия.

В зависимости от вида (типа) Товара, требующего специального обращения (хрупкие, крупногабаритные, тяжеловесные, длинномерные и пр. грузы) наносится дополнительная маркировка («обращаться осторожно», «верх», «не бросать», «не кантовать» и пр.), а также другие обозначения.

Изделие может поставляться с дополнительной комплектацией (комплект монтажных частей, ЗИП, блоки питания, барьеры искрозащиты и т.д.) как в одной таре, так и в отдельных. При многоместной отправке на каждой таре присутствует указание о количестве мест и номере места.

Расходомеры после распаковывания должны храниться на стеллажах в закрытом помещении. Условия хранения в распакованном виде - 2 (С) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при 25 °С без конденсации влаги.

Помещать расходомеры один на другой не разрешается.

В зимнее время распаковывать расходомеры необходимо после выдержки в отапливаемом помещении в течение 3 ч.

Длительное хранение расходомеров рекомендуется производить в упаковке предприятия - изготовителя.

## 7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Расходомеры в транспортной упаковке предприятия-изготовителя транспортируются любым видом транспорта в соответствии с условиями 4 (Ж2) по [ГОСТ 15150](#) при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100 % при 25°C.

Время пребывания расходомеров в условиях транспортирования не должно превышать одного месяца.

При погрузке, транспортировании и выгрузке расходомеров должны выполняться требования указанные на упаковке манипуляционных знаков.

При транспортировании должна быть обеспечена защита расходомеров от атмосферных осадков.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

Расходомеры не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизации подлежат расходомеры, выработавшие ресурс и непригодные к дальнейшей эксплуатации (поврежденные, разбитые и т.п.).

Расходомеры, выработавшие ресурс, не подлежат размещению на полигоне ТБО.

Утилизация расходомеров производится специализированными организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

После передачи на утилизацию и разборки расходомеров детали конструкции, годные для дальнейшего употребления, не содержащие следов коррозии и механических воздействий, допускается использовать в качестве запасных частей. Полезные компоненты расходомеров (черные металлы, цветные металлы, элементы микросхем, пластик ABS и пр.) направляются на вторичную переработку;

Электронные компоненты, извлеченные из расходомеров, дальнейшему использованию не подлежат.

Расходомеры поставляются потребителю в картонной, полимерной или деревянной таре. Упаковочные материалы передаются на утилизацию (вторичную переработку) специализированным организациям.

Утилизация расходомеров осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы, металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

## 9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ


Расходомеры не содержат драгоценных металлов.

## Приложение А


(справочное)

*Перечень ссылочных документов*

| <i>Обозначение документа</i>                               | <i>Наименование</i>  |
|--|--|
| <a href="#">ГОСТ 10-88</a>                                 | Нутромеры микрометрические. Технические условия  |
| <a href="#">ГОСТ 26.010-80</a>                             | Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные   |
| <a href="#">ГОСТ 26.011-80</a>                             | Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные   |
| <a href="#">ГОСТ 27.003-2016</a>                           | Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности  |
| <a href="#">ГОСТ 166-89</a>                                | Штангенциркули. Технические условия  |
| <a href="#">ГОСТ 6651-2009</a>                             | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний  |
| <a href="#">ГОСТ 7502-98</a>                               | Рулетки измерительные металлические. Технические условия   |
| <a href="#">ГОСТ 8.361-79</a>                              | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход жидкости и газа. Методика выполнения измерений по скорости в одной точке сечения трубы  |
| <a href="#">ГОСТ 8732-78</a>                               | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент  |
| <a href="#">ГОСТ 8734-75</a>                               | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент   |
| <a href="#">ГОСТ 11358-89</a>                              | Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия   |
| <a href="#">ГОСТ 14254-2015</a>                            | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)   |
| <a href="#">ГОСТ 15150-69</a>                              | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| <a href="#">ГОСТ 16037-80</a>                              | Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры  |
| <a href="#">ГОСТ 28498-90</a>                              | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний   |
| <a href="#">ГОСТ 22261-94</a>                              | Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия  |
| <a href="#">ГОСТ 31610.0-2014<br/>(IEC 60079-0:2011)</a>   | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования   |
| <a href="#">ГОСТ 31610.11-2014<br/>(IEC 60079-11:2014)</a> | Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i"   |
| <a href="#">ГОСТ 31610.17-2012<br/>(IEC 60079-17:2002)</a> | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок)  |
| <a href="#">ГОСТ 33259-2015</a>                            | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250   |
| <a href="#">ГОСТ Р 50648-94</a>                            | Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний   |
| <a href="#">ГОСТ Р 52931-2008</a>                          | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия  |
| <a href="#">ГОСТ IEC 60079-1-2011</a>                      | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"  |
| <a href="#">ОСТ 37.001.031-72</a>                          | Затяжка резьбовых соединений   |
| <a href="#">ПР 50.2.104-09</a>                             | ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа  |

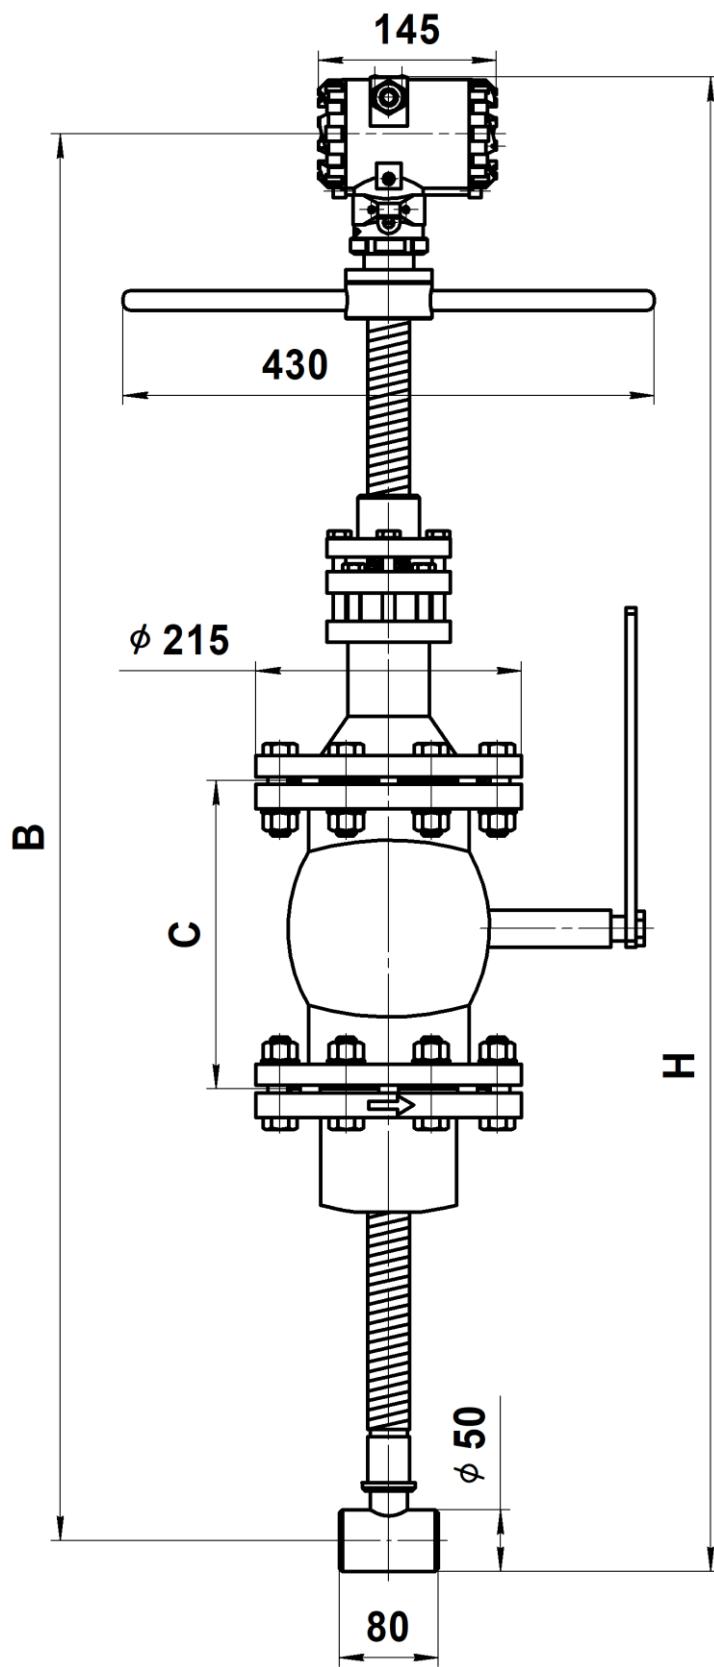


| <i>Dу, мм</i> | <i>B, мм</i> | <i>H, мм</i> | <i>C, мм</i> | <i>Масса, кг</i> |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 300 – 500     | 1160         | 1230         | 230          | 21               |
| 600 – 1100    | 1460         | 1530         | 230          | 22               |
| 1200 – 1600   | 1160         | 1230         | 230          | 21               |
| 1800 – 2000   | 1460         | 1530         | 230          | 22               |

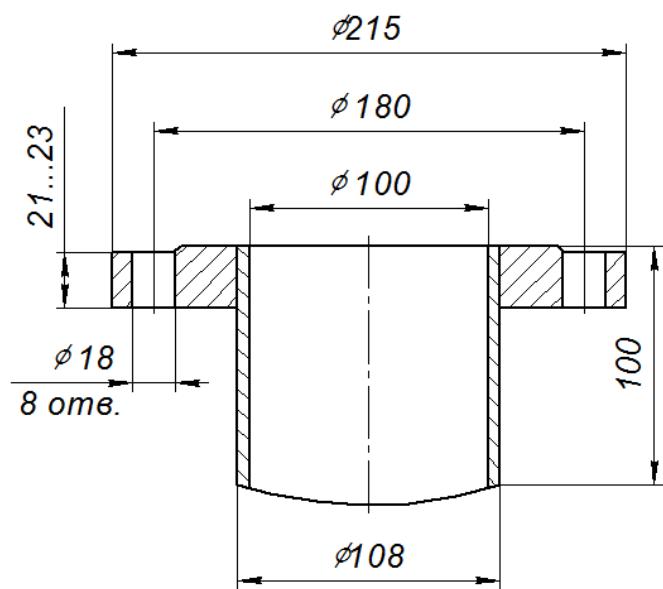


Размеры приварного патрубка на давление 1,6 МПа  
(Отверстия в разрезе показаны условно)

Рисунок Б.1 – Размеры погружного расходомера на давление 1,6 МПа

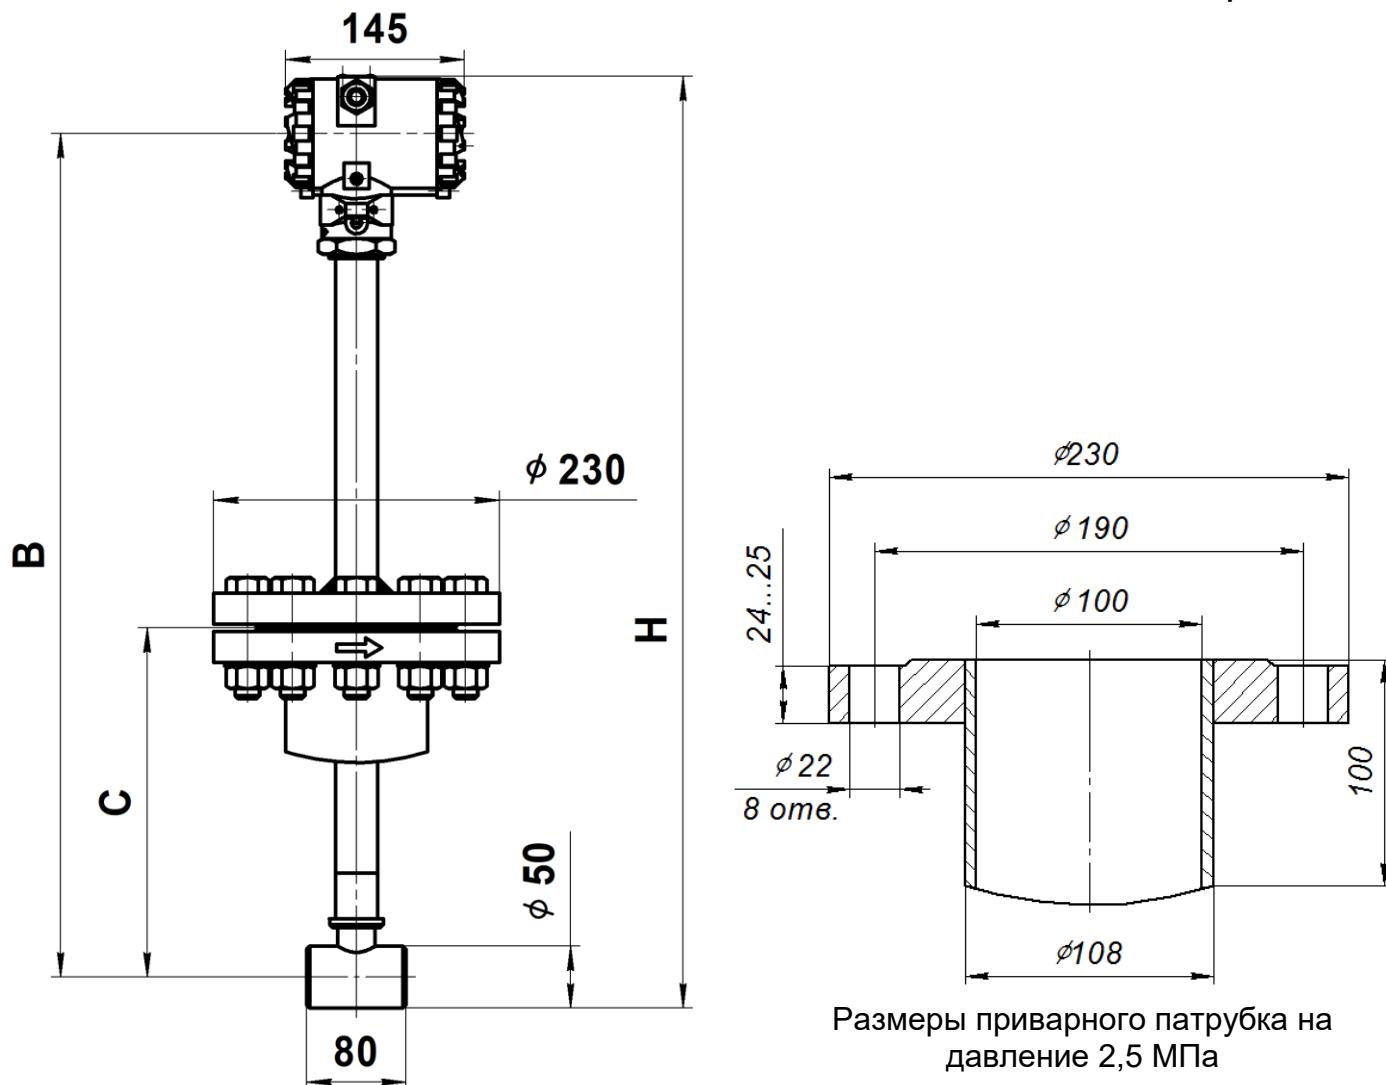


| Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Мас-са, кг | Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Мас-са, кг | Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Мас-са, кг |
|--------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|------------|
| 300    | 740   | 265   | 810   | 19         | 600    | 1040  | 415   | 1110  | 20         | 1200   | 740   | 250   | 810   | 19         |
| 350    |       | 290   |       |            | 700    |       | 460   |       |            | 1400   |       | 270   |       |            |
| 400    |       | 315   |       |            | 800    |       | 510   |       |            | 1600   |       | 300   |       |            |
| 450    |       | 340   |       |            | 900    |       | 560   |       |            | 1800   |       | 320   |       |            |
| 500    |       | 365   |       |            | 1000   |       | 610   |       |            | 2000   |       | 345   |       |            |

Рисунок Б.2 – Размеры погружного расходометра на давление 2,5 МПа исполнения «-»

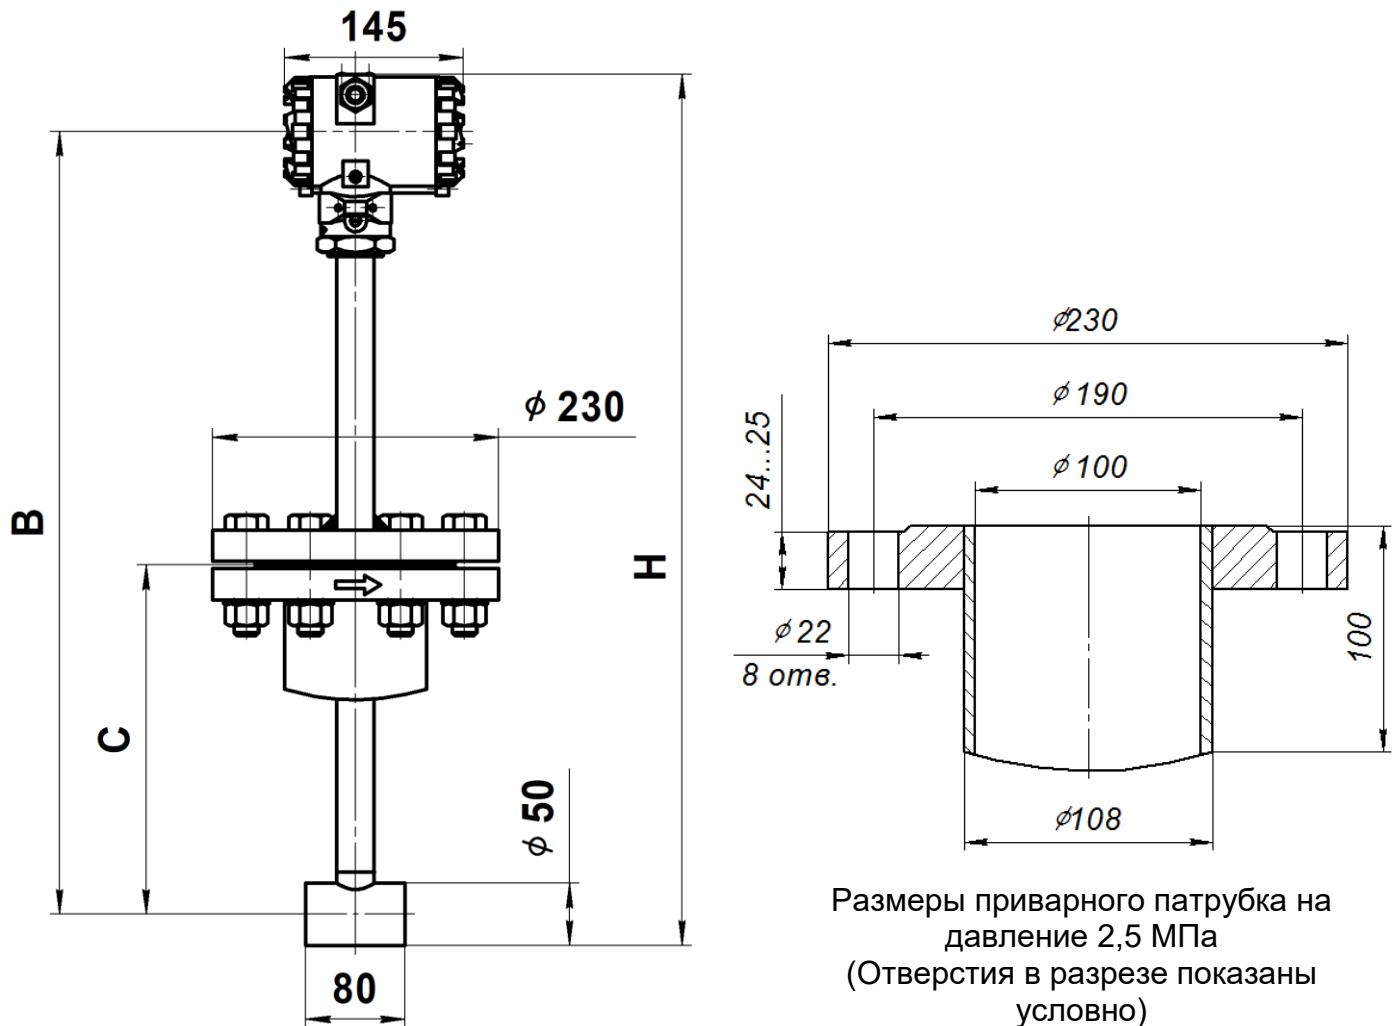

| Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Мас-са, кг | Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Мас-са, кг | Ду, мм | В, мм | С, мм | Н, мм | Мас-са, кг |
|--------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|------------|
| 300    | 617   | 265   | 687   | 11         | 600    | 767   | 415   | 837   | 11,5       | 1200   | 602   | 250   | 672   | 11,1       |
| 350    | 642   | 290   | 712   | 11,1       | 700    | 812   | 460   | 882   | 11,6       | 1400   | 627   | 275   | 697   | 11,2       |
| 400    | 667   | 315   | 737   | 11,2       | 800    | 552   | 200   | 622   | 11         | 1600   | 652   | 300   | 722   | 11,2       |
| 450    | 692   | 340   | 762   | 11,3       | 900    | 567   | 215   | 637   | 11         | 1800   | 672   | 320   | 742   | 11,3       |
| 500    | 717   | 365   | 787   | 11,4       | 1000   | 577   | 225   | 647   | 11,1       | 2000   | 697   | 345   | 767   | 11,3       |

Рисунок Б.3 – Размеры погружного расходометра на давление 2,5 МПа исполнения «Ф1»

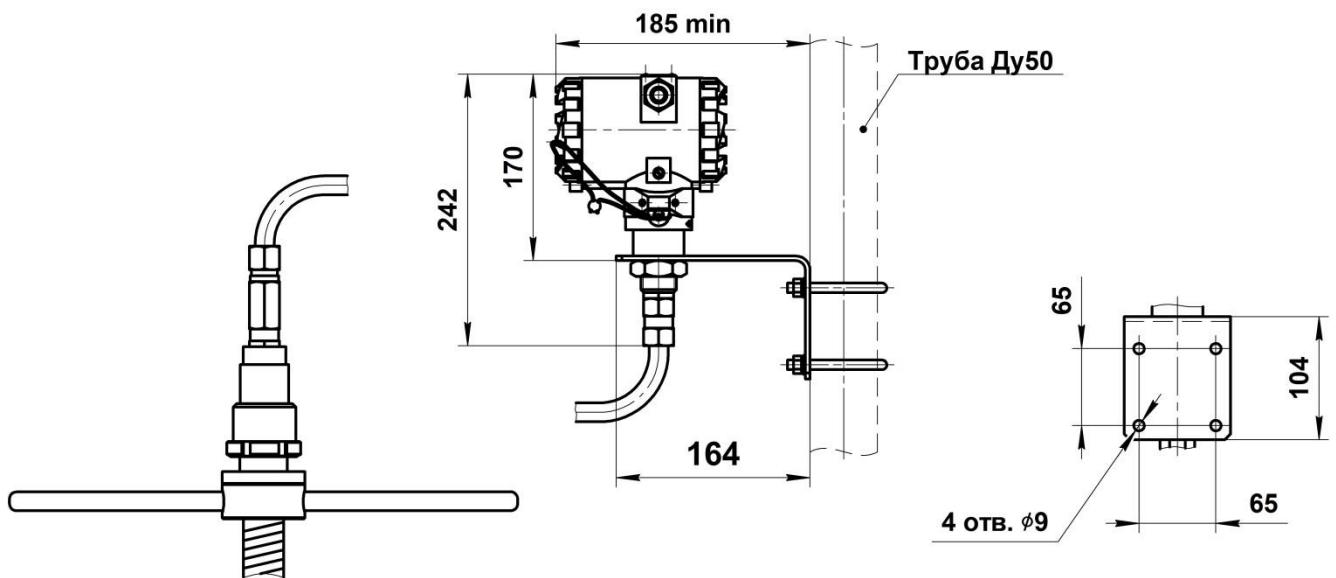

**Рисунок Б.4 – Размеры погружного расходомера дистанционного исполнения**  
Остальные размеры см. Рис.Б.1-Б.3

## Приложение В

(справочное)

**Комплект монтажных частей (КМЧ)****Таблица В.1 Крепежные детали для погружных расходомеров ЭВ-205**

| Давление,<br>МПа | Шаровый<br>кран | Болт<br><a href="#">ГОСТ 7798</a> | Гайка<br><a href="#">ГОСТ 9064</a> | Количество, шт. |       |           |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
|                  |                 |                                   |                                    | Болты           | Гайки | Прокладки |
| 1,6              | нет             | M16x75                            | AM16 (S24)                         | 8               | 8     | 1         |
|                  | есть            |                                   |                                    | 16              | 16    | 2         |
| 2,5              | нет             | M20x90                            | AM20 (S30)                         | 8               | 8     | 1         |

Примечание: Количество шайб равно удвоенному количеству гаек.

В КМЧ входит прокладка плоская паронитовая по ГОСТ 15180-86

**ВНИМАНИЕ!** Шпильки и гайки, входящие в состав КМЧ и имеющие защитное цинковое покрытие, могут иметь одинаковую твердость в соответствии с СТ ЦКБА 012-2015.


(обязательное)

## **Чертеж средств обеспечения взрывозащиты расходомеров**

Исполнение с электронным блоком с четырьмя кабельными вводами


卷之三

A-A

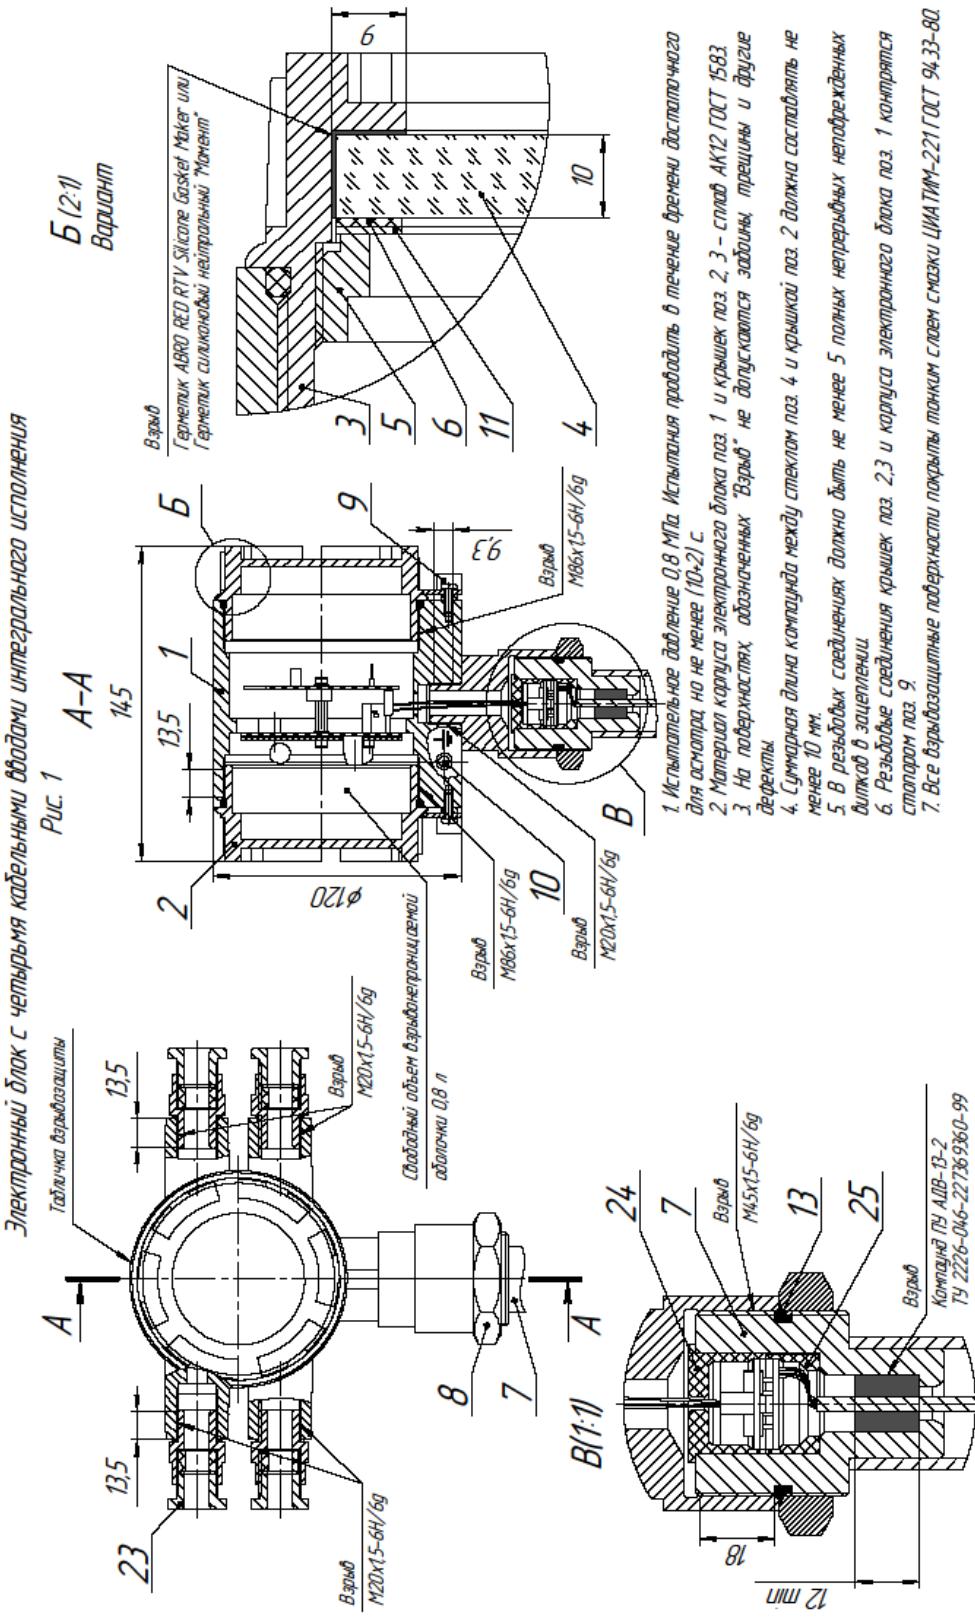


1 Карпус з електрического блока; 2 Кронштак; 3 Кронштака; 4 Стекло оптическое (ЛК7); 5 Гайка;  
6 Прокладка текстолитовая; 7 Стопка; 8 Гайка; 9 Стопор крышки; 10 Наружный эластичный  
зажим; 11 Шайба; 12 Гайка; 13 Колпачко резиновое; 14 Переходник; 15 Переходник; 16 Ввод кабеля  
17 Ввод кабельный; 18 Стопка; 19 Колпачко резиновое; 20 Втулка; 21 Кронштаки; 22 Кабель  
Друкований кабель; 23 Ввод кабельний; 24 Крышка о фторопласту; 25 Втулка фторопластова;  
26 Електроінжиніринговий блок робочого виконання; 27 Асфальт клеммна коробка; 28 Дополнител-

Исполнение с электронным блоком с двумя кабельными вводами

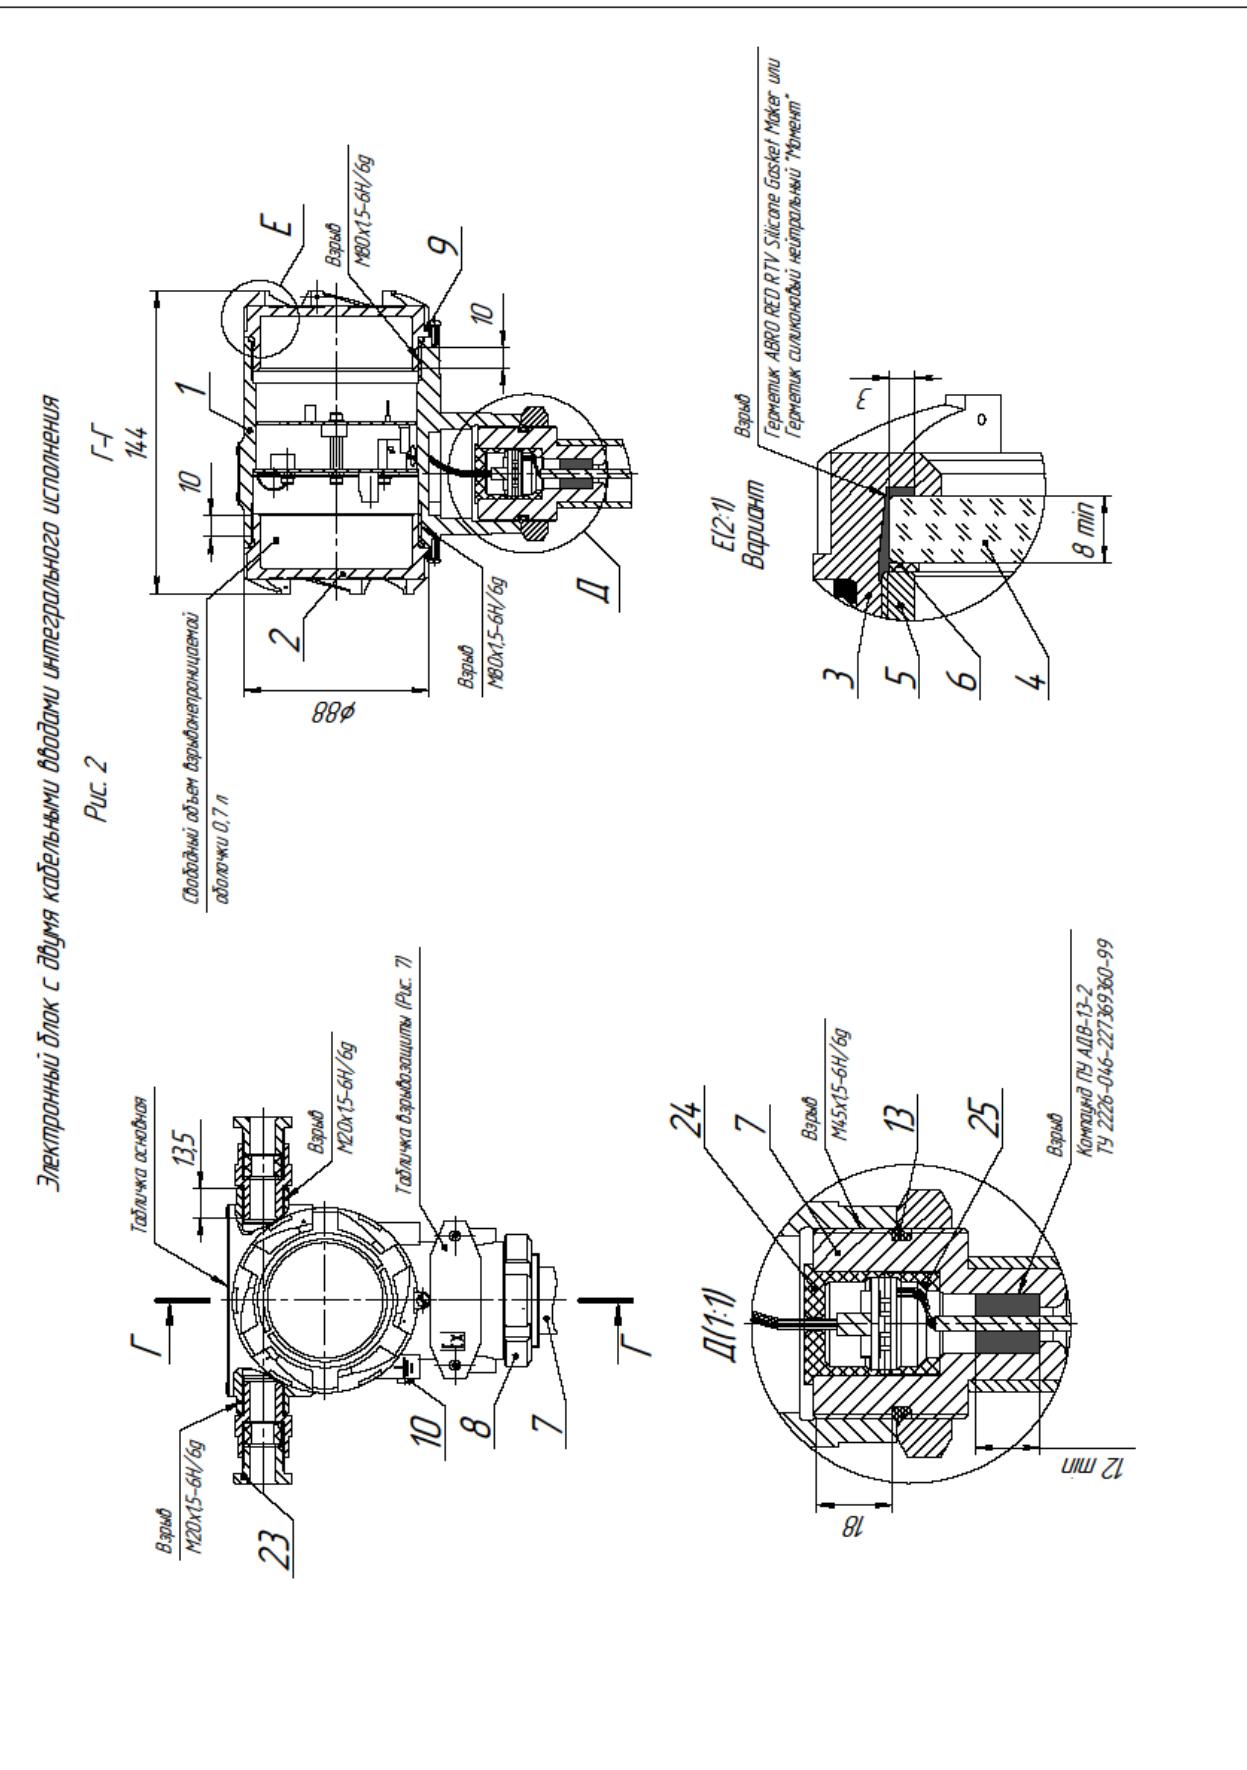

## Дистанционное исполнение

*Рис. 3  
Дистанционное исполнение  
Остальное см. Рис. 1 и 2*

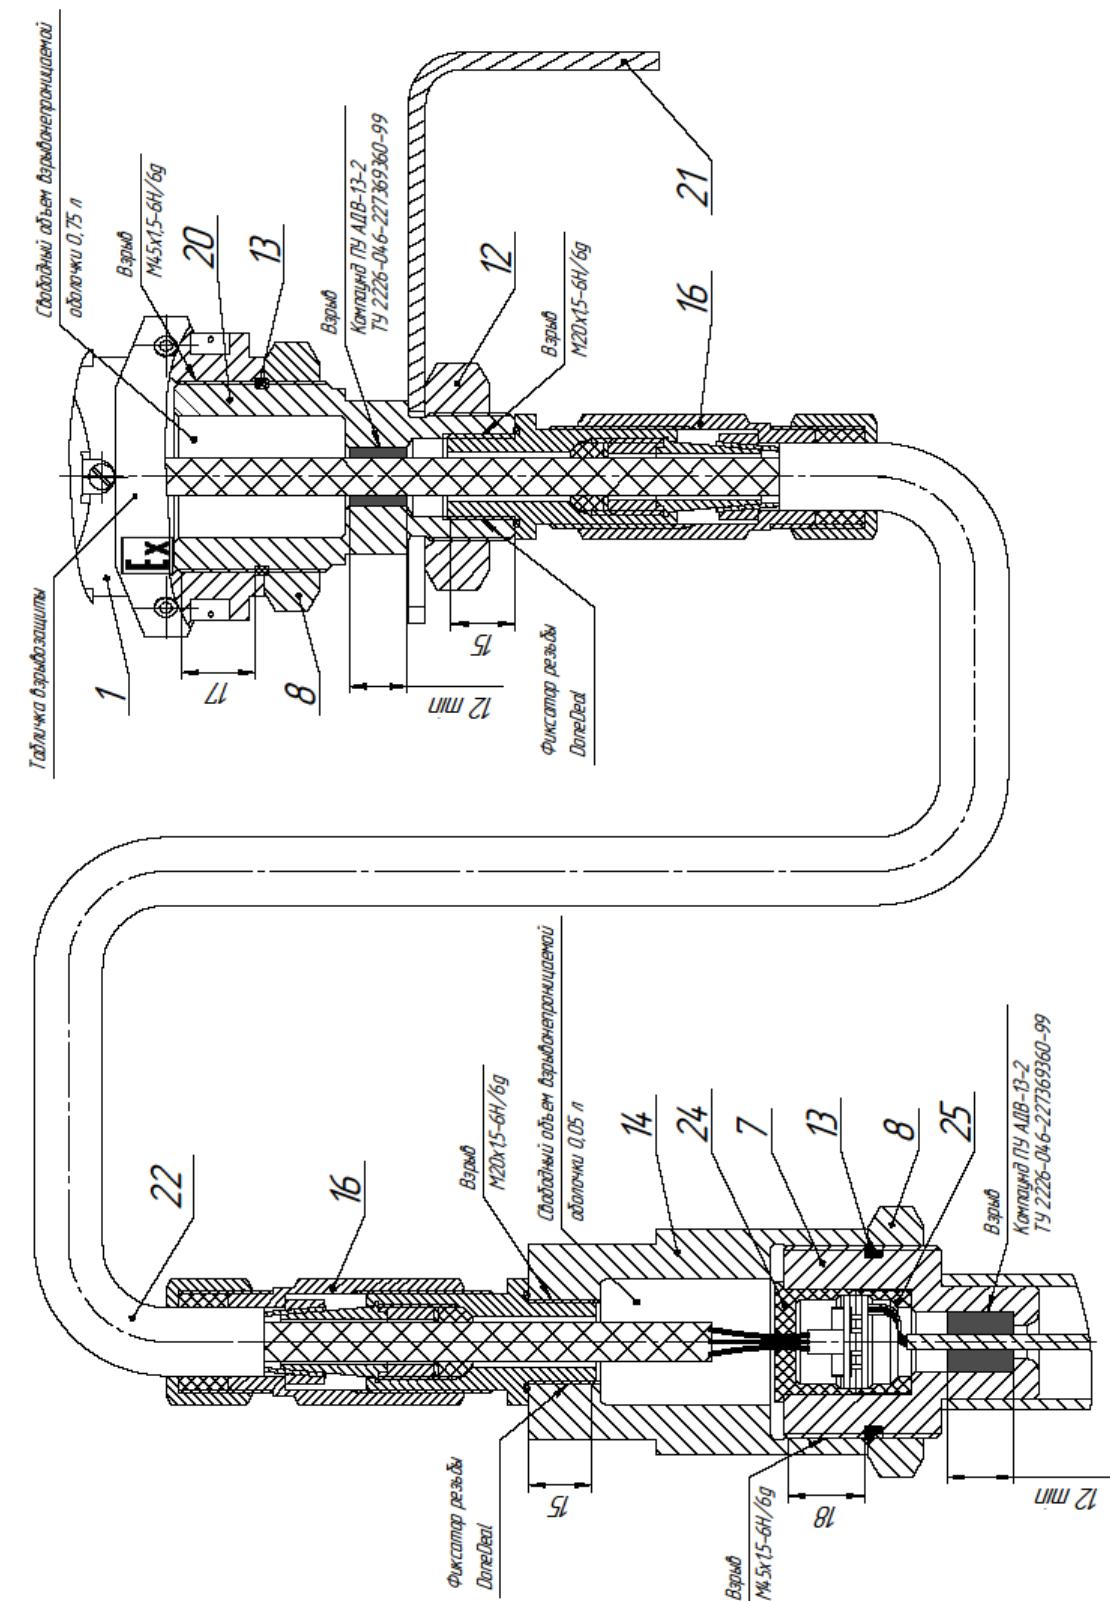

**Приложение Д**

(обязательное)

**Перечень средств измерений, используемых при поверке**

**Таблица Д.1 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности расходомеров на расходомерной установке**

| Наименование   | Тип                                      | Технические характеристики   |
|--|--|--|
| 1. Термометр ртутный стеклянный лабораторный             | ТЛ<br>ГОСТ 28498                         | Пределы измерения 0 – 55 °C, цена деления шкалы 0,1 °C   |
| 2. Источник питания постоянного тока – 2 шт.             | Б5-45<br>ЕЭ3.233.219 ТУ                  | Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА.  |
| 3. Частотомер электронно-счетный                         | ЧЗ-88 по ТУ ВУ 100039847.076-2006        | диапазон частот входных сигналов от 0,1 Гц до 200 МГц  |
| 4. Секундомер  | СТЦ-1<br>ТУ25-07.1353-77                 | Погрешность измерения ± 0,1 секунд.  |
| 5. Персональный компьютер                                |  | Персональный компьютер с установленной ОС Windows 95/98/2000, программой «ЭМИС Интегратор» и наличием свободного COM – порта.  |
| 6. Поверочная установка                                  | УПСЖ 100/ВМ<br>ТУ 4381-001-55749794-2002 | Диапазон расхода от 0,03 до 100 м <sup>3</sup> /ч, основная относительная погрешность измерения методом сличения не более ±0,25 %, объемно-весовым методом – не более ±0,05 %. |
| 7. Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа | УПСГ                                     | Диапазон расхода от 1 до 4000 м <sup>3</sup> /ч. Основная относительная погрешность при измерении объема воздуха не более ± 0,35 %.  |

*Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.*

**Таблица Д.2 - Перечень средств измерений и вспомогательного оборудования, используемого при определении погрешности расходомеров имитационным методом**

| Наименование                                 | Тип   | Технические характеристики  |
|--|---|---|
| 1. Термометр ртутный стеклянный лабораторный | ТЛ<br>ГОСТ 28498                                | Пределы измерения 0 – 55 °C, цена деления шкалы 0,1 °C  |
| 2. Источник питания постоянного тока         | Б5-44<br>ТУ 3.233.219                           | Верхний предел напряжения постоянного тока 49,9 В, ток до 100 мА.   |
| 3. Частотомер электронно-счетный             | ЧЗ-88 по ТУ ВУ 100039847.076-2006               | диапазон частот входных сигналов от 0,1 Гц до 200 МГц   |
| 4. Секундомер                                | СТЦ-1<br>ТУ25-07.1353-77                        | Погрешность измерения ± 0,1 секунд.   |
| 5.Микрометры рычажные                        | 0-25 и 25-50<br><a href="#">ТУ 2-034-227-87</a> | Погрешность измерения не более ± 0,01 %   |
| 6.Штангенциркуль электронный                 | ЩЦЦ-150 <a href="#">ГОСТ 166</a>                | Погрешность измерения не более ± 0,03 %   |
| 7.Генератор сигналов                         | Г6-27<br><a href="#">ГОСТ 22261</a>             | Диапазон частот 0,3Гц...3 МГц, стабильность не менее 0,05 %   |
| 8.Вольтметр цифровой                         | В7-65/5   | Пределы измерений от (0-0,05) до 1000 В, класс точности 0,02 % + 5 ед.мл. разряда.  |
| 9.Магазин сопротивлений                      | P4831   | Сопротивление до 1000 Ом, относительная погрешность задания сопротивления не более ± 0,05 %.  |
| 10.Персональный компьютер                    | ПК - IBM совместимый                            | Компьютер с ОС Windows 95/98/2000/XP/Vista/7 и установленной программой «ЭМИС-Интегратор» и наличием свободного COM или USB порта и линейного выхода. |
| 11.Осциллограф                               | С1-117/1<br>ТГ2.044.016ТУ                       | Диапазон не менее 100 кГц, чувствительность не менее 10 мВ/дел.   |
| 12. Преобразователь интерфейса RS485 / USB   | ЭМИС-СИСТЕМА 750                                |   |
| 13.Комплект кабелей для имитационной поверки | ЭВ200.КИП                                       |   |

*Примечание - Допускается использовать средства поверки, не предусмотренные настоящим перечнем, при условии, что их технические и метрологические характеристики не уступают указанным. Средства измерения должны быть поверены и иметь отметки в формулярах или паспортах.*

## Приложение Е

(обязательное)

### Настройка погружного расходомера согласно условиям применения

Для настройки погружного расходомера на фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода необходимо либо перенастроить сам расходомер с помощью программы «ЭМИС-Интегратор» (одноразовая операция), либо пересчитать значение цены импульса на частотно-импульсном выходе расходомера и значение максимального расхода, которому соответствует верхний предел токового выходного сигнала расходомера. Для этого необходимо установить бит 10 регистра 40014 (включение погружного режима), рассчитать значение поправочного коэффициента для приведения расхода датчика к расходу при фактическом диаметре трубопровода. Этот расчет можно также выполнить при помощи программы «ЭМИС-Интегратор», не внося изменения в расходомер.

#### **Корректировка цены импульса**

Фактическое значение цены импульса  $m_{\phi}$  расходомера рассчитывается по формуле

$$m_{\phi} = m * S, \quad (E.1)$$

где  $m$  – значение цены импульса датчика, указанное в паспорте расходомера, л/имп;

$S$  – поправочный коэффициент согласно формуле (E.3).

#### **Корректировка верхнего предела токового выходного сигнала**

Фактическое значение расхода  $Q_{наиб.\phi}$ , которому соответствует верхний предел токового выходного сигнала расходомера, рассчитывается по формуле

$$Q_{наиб.\phi} = Q_{наиб} * S, \quad (E.2)$$

где  $Q_{наиб}$  – значение расхода датчика, которому соответствует 20mA токового выходного сигнала, указанное в паспорте расходомера, м<sup>3</sup>/ч;

$S$  – поправочный коэффициент согласно формуле (E.3).

#### **Расчет поправочного коэффициента**

Поправочный коэффициент  $S$  для фактического значения внутреннего диаметра трубопровода вычисляется по формуле

$$S = (D_{\phi} / d)^2 * Kv * Kp * Kz, \quad (E.3)$$

где  $D_{\phi}$  – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм;

$d$  – значение внутреннего диаметра датчика расхода в месте установки тела обтекания,  $d = 40$  мм;

$Kv$  – коэффициент, зависящий от глубины погружения датчика расхода.  $Kv=1$  для установки датчика в точке средней скорости ( $0,242R$ ). Значение коэффициента  $Kv$  для установки датчика на оси трубопровода определяется методом интерполяции по данным **таблицы Л.4**. В общем случае значение  $Kv$  для установки датчика на оси трубопровода можно принять равным 0,84;

$Kp$  – коэффициент перехода, учитывающий изменение К-фактора датчика расхода при погружной установке датчика относительно К-фактора, полученного при градуировке датчика на стенде. Коэффициент  $Kp$  выбирается по **таблице Е.1** (значения определены эмпирическим путем);

**Таблица Е.1 – Коэффициент перехода  $Kp$**

| Точка измерения         | Коэффициент перехода $Kp$ |
|-------------------------|---------------------------|
| Центр                   | 1,65                      |
| Точка средних скоростей | 1,42                      |

$Kz$  – коэффициент затенения, учитывающий влияние погружной штанги. Коэффициент  $Kz$  определяется по **таблице Е.2**.

**Таблица Е.2 – Коэффициент затенения  $Kz$**

| Ду, мм | 300   | 350   | 400   | 450   | 500   | 600   | 700   | 800   | 900   |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Kz$   | 0,930 | 0,932 | 0,936 | 0,938 | 0,940 | 0,944 | 0,948 | 0,952 | 0,956 |
| Ду, мм | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | 1400  | 1500  | 1600  | 1800  | 2000  |
| $Kz$   | 0,960 | 0,963 | 0,967 | 0,970 | 0,973 | 0,976 | 0,978 | 0,981 | 0,985 |

Фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода рассчитывается по формуле

$$D_{\phi} = Lh / 3,1416 - 2*s , \quad (E.4)$$

где  $Lh$  – длина окружности трубопровода, усредненная по результатам четырех измерений, мм;

$s$  – толщина стенки трубопровода, усредненная по результатам четырех измерений, мм.

При определении внутреннего диаметра трубопровода рекомендуется использовать средства измерений, указанные в **таблице Е.3** или аналогичные.

**Таблица Е.3 - Перечень средств измерений, используемых при определении внутреннего диаметра трубопровода**

| Наименование                                      | Требуемые технические характеристики                        |
|---|---|
| 1. Рулетка металлическая Р10Н2К, ГОСТ 7502        | Предел измерений 10 м, цена деления 0,5 мм                  |
| 2. Толщиномер ультразвуковой УТ-93П, ГОСТ Р 55614 | Диапазон измерений 3...30 мм, относительная погрешность 3 % |

Определение коэффициента  $Kv$  производится в следующей последовательности:

- определить среднюю скорость потока  $Vcp$ , м/с, через сечение трубопровода для среднего расхода из диапазона измерения расходомера

$$Vcp = 2000 * (Qнаим + Qнаиб) / (D_{\phi}^2 * 3,6 * 3,1416) , \quad (E.5)$$

где  $Qнаим$  ( $Qнаиб$ ) - наименьшее (наибольшее) значение расхода расходомера согласно **таблице 1.3**,  $m^3/ч$ ;

$D_{\phi}$  – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм.

- рассчитать число Рейнольдса  $Re$

$$Re = 0,001 * D_{\phi} * Vcp / \nu , \quad (E.6)$$

где  $D_{\phi}$  – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм;

$Vcp$  – средняя скорость потока, м/с;

$\nu$  – кинематическая вязкость измеряемой среды для рабочего диапазона температур,  $m^2/c$ .

- рассчитать коэффициент гидравлического трения  $\lambda$  по формуле Альтшуля

$$\lambda = 0,11 \cdot \left( \frac{R_{ш}}{D_{\phi}} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25} , \quad (E.7)$$

где  $R_{ш}$  – эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубопровода, мм (определяется экспериментально или по [ГОСТ 8.586.1](#));

$D_{\phi}$  – фактическое значение внутреннего диаметра трубопровода, мм;

$Re$  – число Рейнольдса.

Допускается определение коэффициента гидравлического трения  $\lambda$  по номограмме Колброка-Уайта.

Значение коэффициента  $Kv$  определяется методом интерполяции по данным **таблицы Е.4** для рассчитанного значения коэффициента гидравлического трения  $\lambda$  ([ГОСТ 8.361](#)).

**Таблица Е.4 – Коэффициент погружения  $Kv$**

| $\lambda$ | 0,01  | 0,02  | 0,03  | 0,04  | 0,05  | 0,06  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $Kv$      | 0,875 | 0,840 | 0,800 | 0,770 | 0,740 | 0,713 |

## Приложение Ж

(обязательное)

**Монтаж погружного расходомера без остановки потока в трубопроводе (для расходомеров с исполнением по давлению 1,6 МПа)**

**Таблица Ж.1 – Порядок монтажа погружного расходомера без остановки потока в трубопроводе**

| Операция   | Рисунок   |
|--|---|
| <p>1. Приварить патрубок погружного расходомера к трубопроводу. Сварка по <a href="#">ГОСТ 16037</a>.</p> <p>Ось патрубка должна располагаться перпендикулярно и симметрично относительно оси трубопровода.</p> <p>Отклонение оси патрубка от нормали к поверхности трубопровода в месте присоединения патрубка в продольном и поперечном направлениях не должно превышать 3°.</p>         |   |
| <p>2. К патрубку болтами прикрепить шаровой кран. Шаровой кран должен иметь строительную длину не более 230 мм. Между фланцами патрубка и шарового крана поместить прокладку.</p> <p>8 болтов M16x70 затянуть согласно схеме с моментом затяжки M<sub>kr</sub> от 88,25 Н·м (9 кгс·м) до 107,87 Н·м (11 кгс·м). Технические требования к затяжке по <a href="#">ОСТ 37.001.031-72</a>.</p> | <p style="text-align: center;">230</p> <p>шаровой кран</p> <p>приварной патрубок</p> <p>трубопровод</p> |

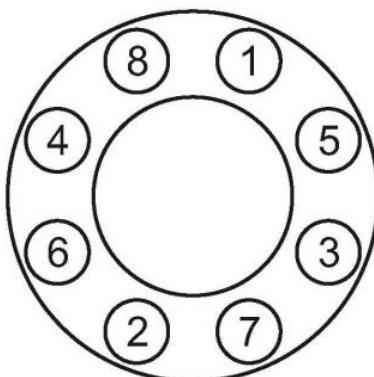
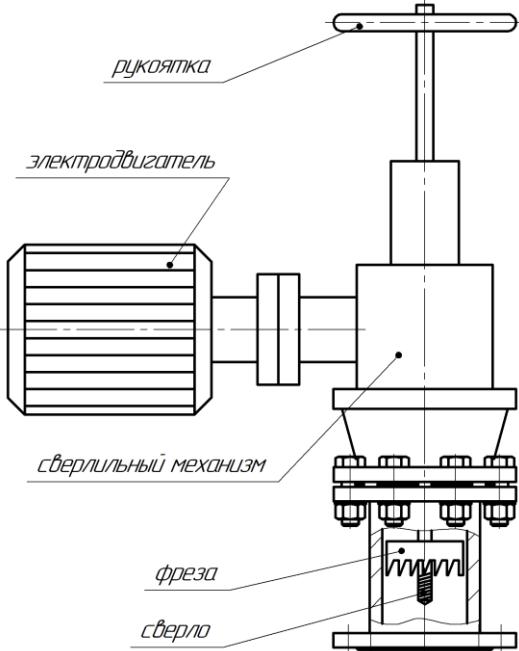
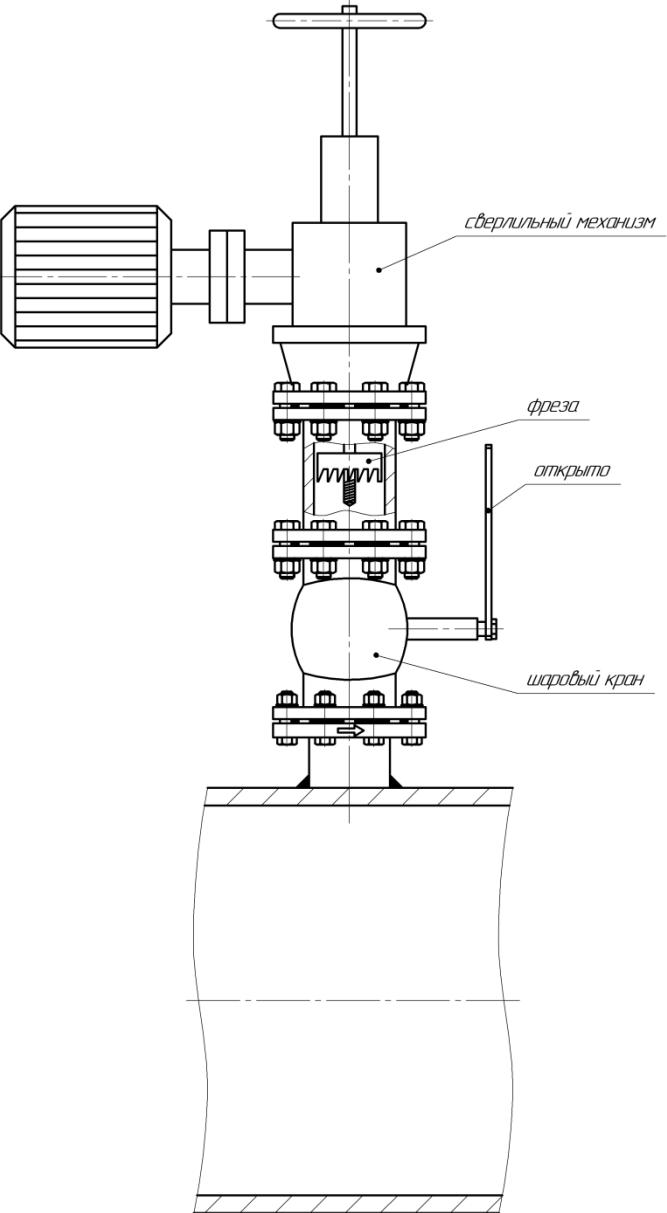


Схема затяжки болтов

| Операция   | Рисунок   |
|--|---|
| 3. Подготовить механизм для сверления отверстия в трубопроводе.  |   |
| <p>4. Установить сверлильный механизм на шаровый кран, предварительно установить прокладку между фланцами.</p> <p>Закрепить механизм с помощью болтов и гаек.</p> <p>Схему и момент затяжки болтов см. п.2.</p> <p>Открыть шаровый кран.</p> |  |

| Операция  | Рисунок |
|---|---------|
| <p>5. С помощью рукоятки сверлильного механизма подвести сверло через открытый шаровый кран к поверхности трубопровода.</p> <p>Подать питание на сверлильный механизм.</p> <p>Просверлить отверстие в трубопроводе, обеспечивая вертикальную подачу фрезы с помощью рукоятки.</p> |         |

| Операция   | Рисунок |
|--|---------|
| <p>6. С помощью рукоятки поднять фрезу с вырезанным участком поверхности трубопровода выше шарового крана.</p> <p><b>Закрыть шаровый кран.</b></p> <p>Отключить сверлильный механизм и снять его с шарового крана.</p>   |         |
| <p>7. Присоединить ручки к штанге расходомера.</p> <p>Ослабить фиксирующие и прижимные болты для обеспечения возможности вращения штанги.</p> <p>Вращая ручки на штанге, поднять датчик расходомера в крайнее верхнее положение.</p> <p>Затянуть прижимные болты для обеспечения герметичности.</p> <p>Присоединить погружной расходомер к шаровому крану с помощью болтов и гаек. Между фланцем шарового крана и фланцем расходомера поместить новую прокладку.</p> <p>Схему и момент затяжки болтов см. п.2.</p> <p>Плавно открыть шаровый кран.</p> |         |

| Операция   | Рисунок |
|--|---------|
| <p>8. Вращая ручку расходомера, опустить датчик расходомера в трубопровод на требуемую глубину Н.</p> <p>Для обеспечения требуемой глубины погружения датчика Н в трубопровод необходимо вычислить и контролировать размер А, который определяется по формуле</p> $A = C - B - H - S,$ $H = D/2 \text{ при } D \leq 800 \text{ мм},$ $H = 0,121 \cdot D \text{ при } D > 800 \text{ мм},$ <p>где D – внутренний диаметр трубопровода.</p> <p>Для обеспечения правильной ориентации датчика расходомера в трубопроводе необходимо, чтобы направление ручек на штанге расходомера совпадало с направлением потока в трубопроводе (ось датчика была параллельна оси трубопровода). Направление стрелки около ручек должно совпадать с направлением потока.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>ВНИМАНИЕ!</b><br/>       Необходимо затянуть прижимные и фиксирующие болты.     </div> |         |

Порядок демонтажа ЭВ205:

1. Очистить от загрязнений резьбовую штангу расходомера;
2. Ослабить фиксирующие болты для обеспечения возможности вращения штанги с сохранением герметичности (см. п.7 табл. М.1);
3. Вращая ручку расходомера, поднять датчик расходомера в трубопроводе в верхнее положение (выше задвижки шарового крана);
4. Плавно закрыть шаровый кран;
5. Открутить прижимающие расходомер к шаровому крану болты и гайки (схему затяжки см. п.7 табл. М.1);
6. Отсоединить расходомер, снять фланцевую прокладку.

## Методика выполнения измерений

### 1. Область применения

Настоящее приложение описывает методику выполнения измерений объёма (массы) и объёмного (массового) расхода жидкостей, газов (природного газа, попутного нефтяного газа, кислорода, воздуха и др. газов), насыщенного и перегретого пара с помощью расходомера-счетчика вихревого ЭМИС-ВИХРЬ 200 модификации ЭВ-205. Методика предназначена для применения расходомера на коммерческих и технологических узлах измерений.

### 2. Нормативные ссылки

В настоящем приложении использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования.

ГОСТ 15528-86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа.

ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

ГОСТ Р 8.740-2023 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Расход и объем газа. Методика (метод) измерений с применением турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков.

РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

### 3. Термины и определения

В настоящей методике применимы термины по ГОСТ 15528, ГОСТ 8.586.1, ГОСТ Р 8.740-2023, РМГ 29-2013, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Расходомер: Расходомер-счетчик вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200 модификации ЭВ-205.

3.2 Проточная часть (первичный преобразователь): Часть расходомера, состоящая из полого цилиндра с установленными внутри него телом обтекания и сенсором.

3.3 Сенсор: Чувствительный элемент, преобразующий пульсации давления измеряемой среды в электрические сигналы.

3.4 Электронный блок: Часть расходомера, предназначенная для управления расходомером и обработки сигналов, поступающих от проточной части, а также для отображения и передачи результатов измерений.

3.5 Изготовитель: Организация, проектирующая, изготавливающая, продающая и поставляющая расходомер – АО «ЭМИС»

3.6 Пользователь: Организация, эксплуатирующая расходомер.

3.7 Измерительный трубопровод (ИТ): Участок трубопровода с установленным расходомером, предназначенным для учета жидкости или газа.

3.8 Вставка монтажная: Отрезок трубы с фланцами или фитингами, имеющий одинаковые габаритно-присоединительные размеры с расходомером, вместо которого вставка монтируется на ИТ при необходимости.

3.9 Отсечка малого расхода: Значение расхода, задаваемое в расходомере, ниже которого расход и приращение массы по показаниям расходомера равны нулю.

3.10 Рабочие условия: Параметры потока и среды в месте размещения расходомера.

3.11 Измеряемая среда: жидкость, газ или пар, находящиеся в однофазном состоянии, протекающие через ИТ, в котором установлен расходомер.

3.12 Объемное газосодержание: Отношение объемного расхода (объема) газовой фазы к объемному расходу (объему) газожидкостной смеси.

3.13 Узел учета: Комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет расхода и количества среды, а также, при необходимости, определение ее показателей качества.

3.14 Узел коммерческого учета: Узел учета, предназначенный для проведения взаимных расчетов между продавцом и покупателем.

3.15 Узел хозрасчетного учета: Узел учета, предназначенный для проведения оценки экономической деятельности внутри организации пользователя расходомера.

3.16 Узел технологического учета: Узел учета, предназначенный для измерения расхода и количества среды в технологических целях внутри организации пользователя расходомера.

3.17 Условно постоянное значение параметра: Значение параметра, принимаемое в качестве постоянного на определенный период времени (например, на сутки, неделю, месяц).

3.18 Контроль метрологических характеристик средства измерений: Сличение в период между поверками показаний рабочего и контрольного средств измерений с целью установления пригодности рабочего средства измерения к дальнейшей эксплуатации.

#### 4. Обозначения.

Основные условные обозначения, применяемые в приложении, приведены в таблице И.1.

**Таблица И.1 - Основные условные обозначения**

| Условное обозначение | Величина  | Единицы измерения                           |
|----------------------|---|---|
| V                    | Значение контролируемого параметра                      | единица измерения контролируемого параметра |
| f                    | Частота выходного сигнала на частотно-импульсном выходе | Гц  |
| w                    | Цена импульса   | л/имп (кг/имп)                              |
| N                    | Количество импульсов                                    | -   |
| I                    | Значение тока на токовом выходе                         | mA  |
| δ                    | Относительная погрешность                               | %   |

#### 5. Метод измерений

5.1 Метод измерений основан на измерении частоты вихрей, образующихся в потоке измеряемой среды в проточной части за телом обтекания.

5.2 Расходомер измеряет объёмный расход и объём жидкостей, газов и пара.

5.3 Расходомер вычисляет массу, массовый расход, плотность в рабочих условиях, а также расход (объем), приведенный к стандартным условиям.

#### 6. Требования к безопасности.

6.1 К проведению монтажа и выполнению измерений допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на расходомер и вспомогательное оборудование, прошедшие инструктаж по технике безопасности, получившие допуск к самостоятельной работе, знающие требования нормативных документов.

6.2 Перед началом работ необходимо проверить соответствие расходомера эксплуатационной документации, наличие и целостность маркировок взрывозащиты, крепежных элементов, целостность оболочек и корпусов расходомера.

6.3 При монтаже и эксплуатации расходомера должны соблюдаться требования промышленной безопасности, охраны труда, взрывобезопасности, пожарной безопасности и санитарно-технических правил согласно действующему законодательству.

6.4 Установка и демонтаж оборудования на ИТ, проведение ремонтных работ должны производиться только на разгруженных по давлению ИТ. ИТ, в которых может содержаться опасный газ должны быть предварительно продуты воздухом или инертным газом.

6.5 Руководство по эксплуатации расходомера должно быть доступно обслуживающему персоналу.

#### 7. Требования к персоналу

7.1 К подготовке и выполнению измерений, обработке их результатов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевое обучение профессии, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, проверку знаний и медицинский осмотр.

7.2 Обслуживающий персонал должен быть знаком с содержанием настоящего руководства по эксплуатации.

#### 8. Методика выполнения измерения расхода и количества жидкостей и газов.

##### 8.1 Условия выполнения измерений.

###### 8.1.1 Измеряемая среда.

8.1.1.1 Измеряемой средой являются жидкость, газ или пар, находящиеся в условиях измерений в однофазном состоянии.

8.1.1.2 Возможность применения расходомера должна быть согласована с изготовителем в следующих случаях:

при измерении жидкости:

- жидкость является коррозионно-активной к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой.

- жидкость является абразивной;

- рабочие условия близки к точке кипения жидкости;

при измерении газа:

- в газе повышенное содержание серы или сероводорода, приводящее к коррозионной активности среды;
- в газе присутствуют элементы галогенного ряда (хлор, бром и т.д.);
- иные компоненты газа являются коррозионно-активными к материалам деталей расходомера, контактирующих с измеряемой средой;
- рабочие условия близки к точке росы газа.

#### 8.1.2 Условия применения расходомеров

8.1.2.1 При измерении расхода жидкости, для исключения появления в ИТ газовой фазы необходимо обеспечить температуру процесса ниже точек кипения по всем компонентам жидкости. Для исключения кавитации необходимо выполнять рекомендации п.2.1.5.

8.1.2.2 Условия применения расходомера должны соответствовать требованиям, установленным к следующим характеристикам: давлению, температуре, плотности и скорости потока газа; давлению, температуре и влажности окружающей среды; характеристикам энергоснабжения, допускаемым уровням напряженности электромагнитных полей, индустриальных радиопомех и вибраций.

#### 8.2 Подготовка к выполнению измерений.

##### 8.2.1 Выбор исполнения расходомера

8.2.1.1 Допускаемый диапазон расхода определяют в соответствии с таблицей 1.3 настоящего Руководства по эксплуатации для соответствующего исполнения расходомера.

8.2.1.2 При выборе типоразмера расходомера необходимо руководствоваться п.1.5.2 настоящего Руководства по эксплуатации.

8.2.2 Выбор размещения расходомера, подготовку измерительного трубопровода, монтаж расходомера производят в соответствии с п.2.2 настоящего Руководства по эксплуатации.

##### 8.2.3 Перед выполнением измерений проверяют соответствие:

- эксплуатационных характеристик применяемого расходомера реальным условиям измерения потока жидкости или газа (температура, давление, скорость потока, компонентный состав);
- монтажа расходомера п. 2.2 настоящего Руководства по эксплуатации;
- электрических подключений согласно Руководству по эксплуатации на электронный блок соответствующего исполнения.

8.2.4 Проводят проверку герметичности измерительного трубопровода в соответствии с действующей нормативной документацией.

8.2.5 С помощью ПО «ЭМИС-Интегратор» выполняют настройку параметров электронного преобразователя:

- устанавливают отсечку по минимальному расходу, по минимальной амплитуде сигнала (при необходимости);
- настраивают параметры фильтрации сигнала с сенсора в зависимости от наличия и уровня помех;
- настраивают выходные сигналы расходомера в соответствии с параметрами входных сигналов вторичного оборудования;
- настраивают параметры цифрового интерфейса (Modbus или HART) в соответствии с параметрами интерфейса вторичной аппаратуры;
- настраивают параметры отображения результатов измерений на встроенном дисплее.

#### 8.3 Выполнение измерений

##### 8.3.1 Расходомер выполняет измерение следующих параметров потока среды:

- объемный расход;
- объем измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;

8.3.2 На основании данных с подключенных внешних или встроенных датчиков температуры и давления или по введенным фиксированным значениям давления, температуры и плотности измеряемой среды рассчитываются следующие параметры:

- массовый расход;
- масса измеряемой среды, прошедшей через расходомер за время измерения после сброса соответствующего сумматора;
- объемный расход, приведенный к стандартным условиям;
- объем, измеряемой среды, приведенный к стандартным условиям.

8.3.3 Результаты измерений считывают по частотному, импульльному, токовому выходным сигналам, цифровым протоколам Modbus RTU или HART или с дисплея расходомера.

#### 8.4 Преобразование выходных сигналов расходомера в значения измеряемых величин

8.4.1 Преобразование частотного выходного сигнала в показания объемного или массового расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{V_{max}}{F_{max}} \cdot f, \quad (И.1)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч);

$V_{max}$  – максимальное значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч), соответствующее частоте  $F_{max}$ ;

$f_{max}$  – максимальное значение частоты выходного сигнала, Гц,  $f_{max}=1000\text{Гц}$ ;  
 $f$  – значение частоты выходного сигнала, Гц.

Значение  $V_{max}$  задается при настройке частотного выходного сигнала расходомера и может быть изменено пользователем.

8.4.2 Преобразование импульсного выходного сигнала в показания объемного или массового расхода (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = 3,6 \cdot f \cdot w, \quad (И.2)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, м3/ч (т/ч);

$f$  – значение частоты выходного сигнала, Гц;

$w$  – цена импульса, л/имп (кг/имп).

8.4.3 Преобразование импульсного сигнала в показания объема или массы (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = N \cdot w, \quad (И.3)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, ед.ИВ – объем или масса измеряемой среды, прошедшие через расходомер за время измерения;

$N$  – число импульсов на выходе расходомера за время измерения;

$w$  – цена импульса, ед.ИВ.

Значение  $w$  задается при настройке импульсного выходного сигнала расходомера и может быть изменено пользователем.

8.4.4 Преобразование токового выходного сигнала в показания объемного или массового расхода, давления или температуры (далее – измеряемая величина, ИВ) выполняется по формуле:

$$V = \frac{(I-4) \cdot (V_{max}-V_{min})}{16}, \quad (И.4)$$

где  $V$  – значение измеряемой величины, ед.ИВ;

$I$  – значение тока на выходе расходомера, мА;

$V_{max}$  – значение измеряемой величины, соответствующее 20 мА, ед.ИВ – по умолчанию настраивается на максимальное значения расхода, давления или температуры;

$V_{min}$  – значение измеряемой величины, соответствующее 4 мА, ед.ИВ – по умолчанию настраивается на 0.

Значения  $V_{min}$ ,  $V_{max}$  задаются при настройке токового выходного сигнала расходомера и могут быть изменены пользователем.

8.4.5 По цифровому каналу связи RS-485 измеряемые величины передаются в виде числовых значений, единицы измерения указаны в карте регистров.

8.4.6 По цифровому каналу связи HART измеряемые величины передаются в виде числовых значений с единицами измерения.

#### 8.5 Контроль точности результатов измерений

##### 8.5.1 Общие положения

8.5.1.1 Расходомер подлежит поверке в соответствии с методикой поверки МП 208-051-2023.

8.5.1.2 Регламент контроля точности результатов измерений излагают в инструкции по эксплуатации узла учета.

8.5.1.3 Контролируют следующие показатели:

- отсутствие сбоев показаний расходомера путем их периодического сличения с показаниями аналогичных СИ, установленных на других ИТ, или сравнения показаний с дублирующей системой (при ее наличии) измерений расхода среды;

- метрологические характеристики (далее – МХ) расходомера;

- расход измеряемой среды через ИТ, рабочие давление и температуру, которые должны находиться в пределах установленных диапазонов;

- выполнение требований условий измерений.

8.5.1.4 Интервалы проведения очередного контроля МХ устанавливают с учетом условий эксплуатации расходомера и требований к точности измерений по согласованию заинтересованных сторон. Внеочередной контроль проводят по требованию одной из сторон.

8.5.1.5 Контроль МХ расходомера не должен препятствовать проведению измерений расхода в установленном порядке.

8.5.2 Контроль метрологических характеристик расходомера

8.5.2.1 Контроль МХ расходомера проводится по требованию нормативных документов пользователя.

Применяют следующие варианты установки контрольного средства измерений:

а) на рабочем ИТ до или после рабочего расходомера на период контроля МХ рабочего расходомера. После контроля вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку;

б) на контролльном ИТ, последовательное соединение которого с рабочими ИТ обеспечивают с помощью дополнительной трубной обвязки.

Контрольное СИ может устанавливаться как стационарно, так и временно, на период контроля МХ рабочего расходомера. В случае временной установки после контроля МХ расходомера вместо контрольного СИ устанавливают монтажную вставку.

8.5.2.2 При проведении контроля проводят не менее трех измерений контролируемого параметра процесса (объемного или массового расхода, объема, массы, давления или температуры) при стабильном значении расхода. При каждом измерении обеспечивают время измерения не менее 60 секунд или набор не менее 1000 импульсов при использовании частотно-импульсного выхода расходомера.

8.5.2.3 Результат контроля считают положительным, если для каждого измерения выполняется условие:

$$\left| \frac{V_k - V_{ck}}{V_{ck}} \right| \cdot 100\% \leq \sqrt{\delta_{ck}^2 + \delta_k^2}, \quad (И.5)$$

где  $V_k$  – значение контролируемого параметра процесса по показаниям расходомера;

$V_{ck}$  – значение контролируемого параметра процесса по показаниям контрольного СИ;

$\delta_{ck}$  – предел относительной погрешности контрольного СИ при измерении контролируемого параметра (включая погрешность вторичной аппаратуры) (указывается в документации на средство контроля);

$\delta_k$  – предел относительной погрешности расходомера при измерении контролируемого параметра (включая погрешность вторичной аппаратуры).

8.5.2.4 Если условие не выполняется для одного из измерений, его результат исключают и проводят одно дополнительное измерение.

8.5.2.5 При несоблюдении условия для двух и более измерений и в случае повторного невыполнения дополнительного измерения выясняют причину, вызвавшую невыполнение условия, принимают меры по ее устранению и проводят повторный контроль.

8.5.2.6 При отрицательном результате повторного контроля расходомер подлежит ремонту и внеочередной проверке или калибровке.



[www.emis-kip.ru](http://www.emis-kip.ru)

**АО «ЭМИС»**  
Российская Федерация,  
454112, г. Челябинск,  
Комсомольский проспект, д. 29,  
стр. 7

**Служба продаж**  
+7 (351) 729-99-12  
(многоканальный)  
[sales@emis-kip.ru](mailto:sales@emis-kip.ru)

**Служба технической  
поддержки и сервиса**  
+7 (351) 729-99-12  
доб. 741, 744, 756, 763.  
[support@emis-kip.ru](mailto:support@emis-kip.ru)